

**Tyco Electronics Raychem GmbH**  
a TE Connectivity Ltd. Company  
TE Energy  
Finsinger Feld 1  
85521 Ottobrunn/Munich, Germany  
Tel: +49-89-6089-0  
Fax: +49-89-6096-345  
[energy.te.com](http://energy.te.com)

**EN**

**Installation Instruction**  
**EPP-1988-INT-7/13**

**Raychem Low voltage  
Straight Joints 1 kV  
with Mechanical shear  
bolt connectors for  
four-core and five-core  
polymeric insulated cables  
without armour  
Joint types: LJSM-(B)-4X/ ...  
LJSM-(B)-5X/ ...**

**Revision: Juli 2013**

**EN**

**Installation instruction**

**2**

**DE**

**Montageanleitung**

**7**

**FR**

**Instruction de montage**

**11**

**NL**

**Installatie-instructie**

**16**

## Before Starting

**Check to ensure that the kit you are going to use fits the cable.**

**Refer to the kit label and the title of the installation instruction.**

**Components or working steps may have been improved since you last installed this product.**

**Carefully read and follow the steps in the installation instruction.**

## General Instructions

**Use a propane (preferred) or butane gas torch.**

**Ensure the torch is always used in a well-ventilated environment.**

**Adjust the torch to obtain a soft blue flame with a yellow tip.**

**Pencil-like blue flames should be avoided.**

**Keep the torch aimed in the shrink direction to preheat the material.**

**Keep the flame moving continuously to avoid scorching the material.**

**Clean and degrease all parts that will come into contact with adhesive.**

**If a solvent is used follow the manufacturer's handling instructions.**

**Tubing should be cut smoothly with a sharp knife leaving no jagged edges.**

**Start shrinking the tubing at the position recommended in the instruction.**

**Ensure that the tubing is shrunk smoothly all around before continuing along the cable.**

**Tubing should be smooth and wrinkle free with inner components clearly defined.**

The Information contained in these installation instructions is for use only by installers trained to make electrical power installations and is intended to describe the correct method of installation for this product. However, TE Connectivity has no control over the field conditions which influence product installation.

It is the user's responsibility to determine the suitability of the installation method in the user's field conditions. TE Connectivity's only obligations are those in TE Connectivity's standard Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any other incidental, indirect or consequential damages arising from the use or misuse of the products.


Raychem, TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks.

© 2011 Tyco Electronics Raychem GmbH.

**Cable preparation**

Overlap the cable ends as shown in the drawing.

Mark the reference line in the middle of the overlap.

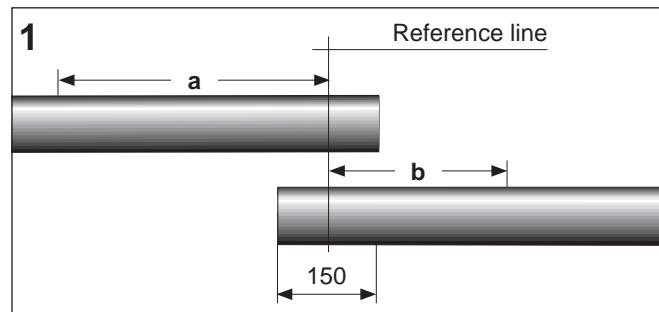

Remove the cable oversheath according to the dimensions in **Table 1**.

Bend and position the cores as shown in drawing **A**. If required, cross the cores on the longer cable side.

Cut the cores at the reference line.

Cut back the core insulation on all cores to: **I = half connector length**.

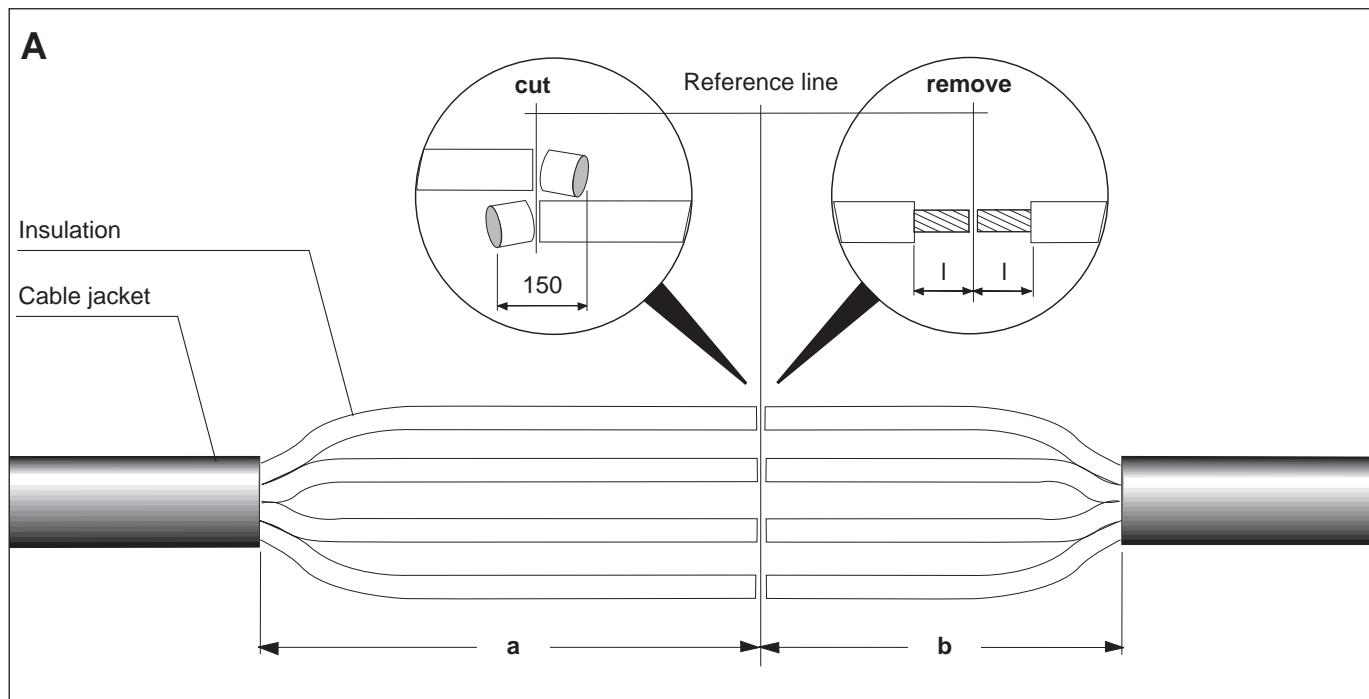


Table 1

Dimensions according to DIN 47640

| Joint Type          | Cross-section | Cutback dimensions |           |
|---------------------|---------------|--------------------|-----------|
|                     |               | a<br>(mm)          | b<br>(mm) |
| LJSM-(B)-4X/004-016 | 4 – 16        | 150                | 80        |
| LJSM-(B)-4X/016-050 | 16 – 50       | 200                | 95        |
| LJSM-(B)-4X/035-095 | 35 – 95       | 240                | 130       |
| LJSM-(B)-4X/035-150 | 35 – 150      | 350                | 160       |
| LJSM-(B)-4X/095-240 | 95 – 240      | 450                | 210       |
| LJSM-5X/01.5-006    | 1,5 – 6       | 100                | 60        |
| LJSM-(B)-5X/004-016 | 4 – 16        | 150                | 80        |
| LJSM-(B)-5X/016-035 | 16 – 35       | 200                | 100       |

## Completion of the joint

Position the outer sealing sleeve over one of the cleaned cable ends. Position the inner insulation tubes over the long core ends.

### Note:

Use only mechanical connectors supplied with the joint kit.

The screws of all connectors have to point to the outside, not in the direction to the other cores.

The screws of the connector have to touch the outer wide side of sector shaped conductors. If required sector shaped cores have to be turned to the outside.

### Conductor connection:

Wire brush the aluminium conductors. Hand tighten the shear bolts so that the connector stays in place. For connectors using more than one shear bolt per side, tighten the bolts alternately and shear them off starting with the outer bolts.

(see also sequence shown in the drawing).

### Note:

When a cordless impact wrench is in use the tightening intervals should be in the range of 2 seconds.

Avoid core bending on smaller cross sections by using a support tool.

### Note:





The sheared-off bolts should protrude the connector for not more than 4 mm.

Clean and degrease the connector area and the core insulation.

Position the inner insulation tubes centrally over the connector area.

Shrink down the inner insulation tubes, starting in the center of the connectors, working towards the ends.

Before shaping the cores and laying them to each other, allow the inner insulation sleeves to cool down.

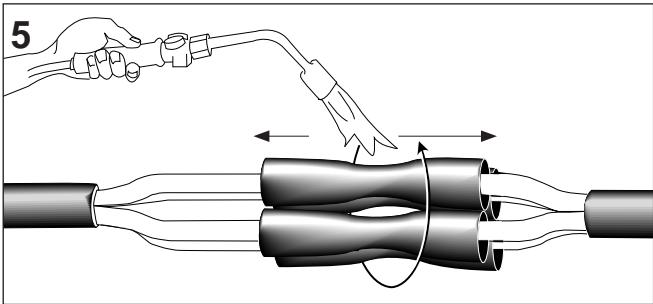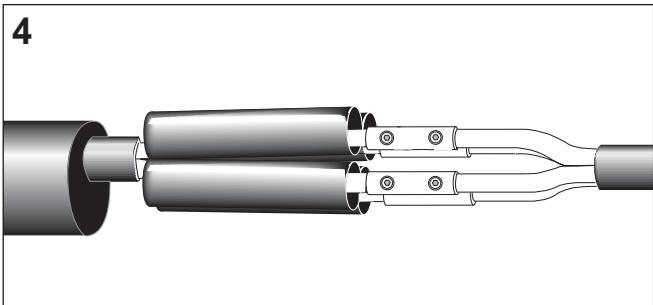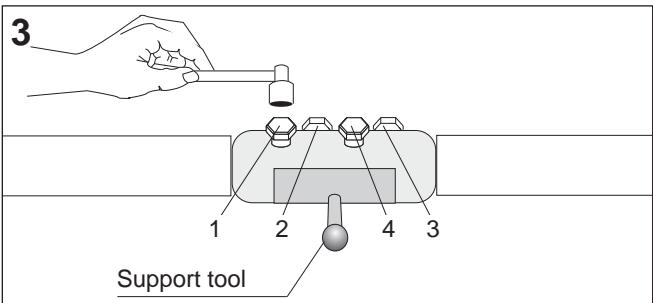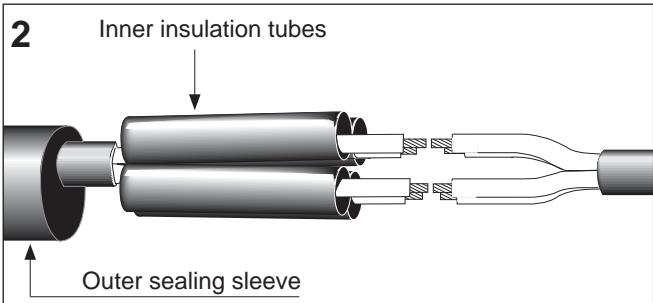

### NOTE - When continuing, choose OPTION:


- **OPTION S:** Installation using Outer Sealing Sleeve - see steps 6 S - 7 S.
- **OPTION W:** Installation using Wraparound Joint Sleeve - see steps 6 W - 8 W.

**OPTION S:****Installation using Outer Sealing Sleeve**

Clean the cable jackets on both cable ends and abrade them for a distance of at least 150 mm.


Position the outer sealing sleeve centrally over the joint area. Control the equal overlap on both cable jackets.

Shrink down the outer sealing sleeve, starting over the connector area (outside the center), working towards the ends.

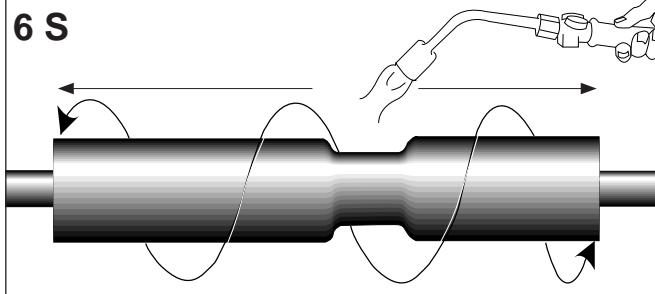**6 S****Joint completed.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

**Please dispose of all waste according to environmental regulations.**

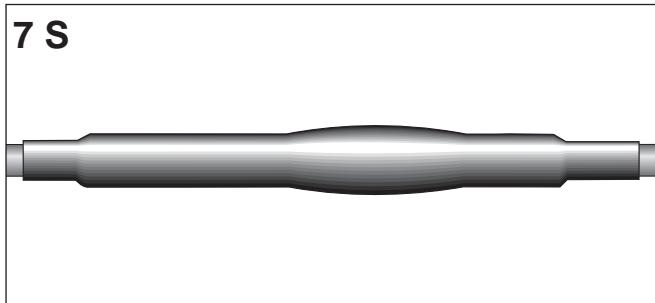**7 S****OPTION W:****Installation using Wraparound Joint Sleeve**

Clean and degrease 150 mm of the oversheath on the plastic cable end.

Remove the inner protective plastic and position the wraparound joint sleeve centrally over the joint covering the oversheath to the same extent on both cable sides.

Press the retention clips over the rail of the wraparound to keep it in place.



Push the metal channels over the rail of the wraparound. The end of the metal channel should butt up and equally overlap the retention clips.

After all channels have been pushed on they should overlap the wraparound equally on both sides.

Shrink the wraparound sleeve into place starting at the middle of the joint. When the colour of the paint on the wraparound has completely changed to black progressively move towards the ends.


**Note:** Extra heat is required on the metal channel. Heat until the marking line (white) on the rails can be seen under the channels.


Place metal ZIP along the cable core, this will support the ZIP when heating.

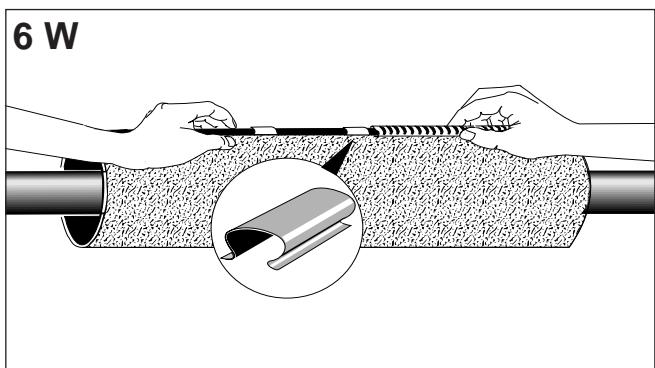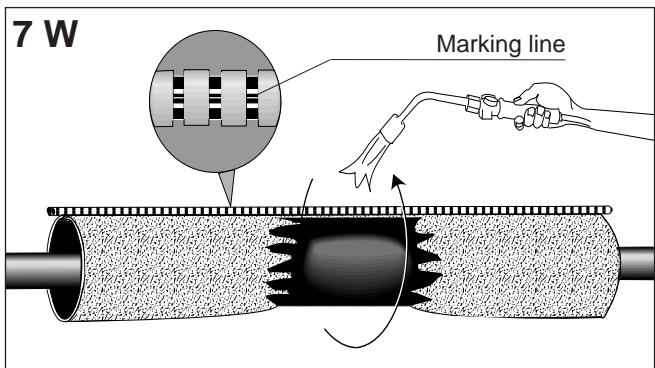**6 W****7 W****Joint completed.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

**Please dispose of all waste according to environmental regulations.**

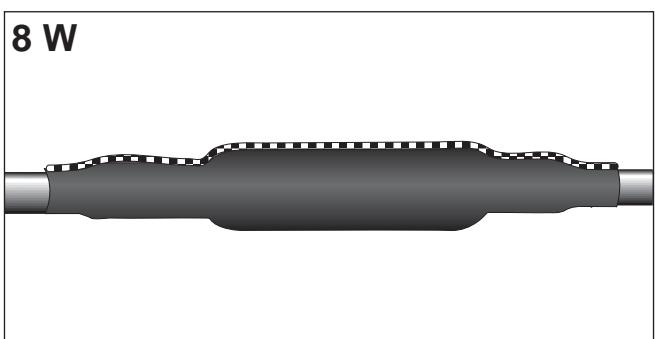**8 W**

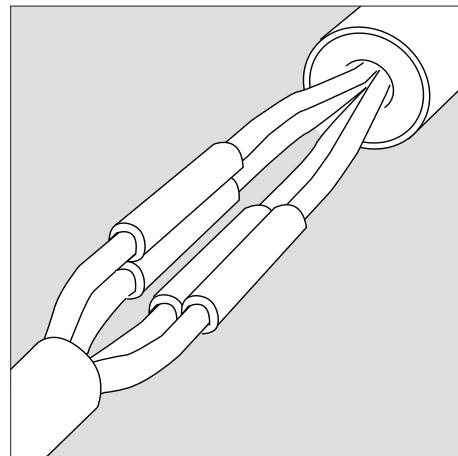

Tyco Electronics Raychem GmbH  
ein Unternehmen der TE Connectivity Gruppe  
TE Energy  
Finsinger Feld 1  
85521 Ottobrunn/München  
Telefon: 089-6089-0  
Telefax: 089-6096-345  
[energy.te.com](http://energy.te.com)

**DE**

**Montageanleitung  
EPP-1988-INT-7/13**

**Raychem Verbindungsmuffen  
mit Schraubverbindern  
für vieradrige und fünfadrige  
kunststoffisiolierte Kabel 1 kV  
ohne Bewehrung**

**Typen: LJSM-(B)-4X/ ...  
LJSM-(B)-5X/ ...**

**Revision: Juli 2013**

## Vor Montagebeginn

**Überprüfung auf richtige Zuordnung:**

**Kabeltyp und Kabelgarnitur**

**Anwendungsbeschreibung auf Garnituren-  
etikett sowie Montageanleitung helfen bei  
der richtigen Zuordnung.**

**Wichtige Montageschritte oder Bauteile  
können sich geändert haben.  
Anleitung daher v o r h e r durchlesen  
und Montageschritte wie in dieser Anleitung  
angegeben befolgen.**

## Allgemeine Richtlinien

**Möglichst Propan- (wird bevorzugt) oder  
Butangas verwenden.**

**Brenner nur in gut belüfteter Umgebung einsetzen.**

**Weiche, gelbe Flammenspitze einstellen.  
Scharfe, blaue Flammenspitze vermeiden.**

**Flamme beim Aufschrumpfen in Schrumpfrichtung  
halten, damit Schläuche bzw.  
Formteile entsprechend vorgewärmt werden.**

**Brenner stetig bewegen, um örtliche  
Überhitzung zu vermeiden.**

**Sämtliche zu verklebenden Teile reinigen und mit fettfreiem  
Reinigungsmittel entfetten.  
Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittelherstellers  
ist zu beachten.**

**Schläuche und Formteile gemäß den gesonderten Anweisungen  
innerhalb der Montagefolge aufschieben bzw. schrumpfen.**

**Schläuche und Formteile müssen rundum  
fest und faltenfrei anliegen.**

Sämtliche Angaben in dieser Montageanleitung richten sich ausschließlich an ausgebildetes Starkstrom-Montagepersonal und haben den Zweck, die ordnungsgemäße Installationsmethode dieses Produktes zu beschreiben. TE Connectivity hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Rahmenbedingungen, welche die Installation des Produktes beeinflussen. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Kunden, die Eignung der Installationsmethode für seine Rahmenbedingungen sicherzustellen. Die Verpflichtungen von TE Connectivity richten sich ausschließlich nach TE Connectivities Allgemeinen Geschäftsbedingungen. TE Connectivity ist keinesfalls verantwortlich für jedwede Schäden, seien sie zufällig, mittelbar oder unmittelbar, welche im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch des Produktes entstehen.


Raychem, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken. © 2011 Tyco Electronics Raychem GmbH

# DE

## Allgemeine Hinweise:

### Vorbereitung des Kabels

Kabelenden gemäß Zeichnung überlappen lassen.  
Bezugslinie in der Mitte der Überlappung kennzeichnen.

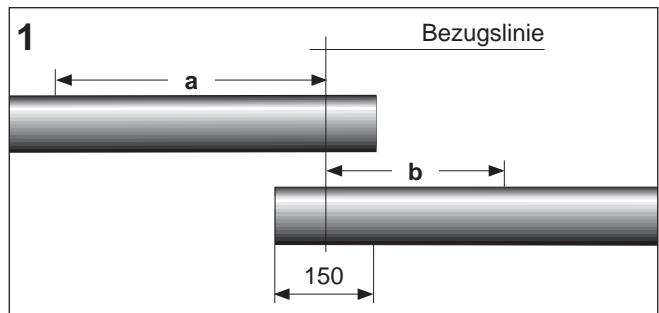


Kabelmäntel entsprechend den Abmessungen der **Tabelle 1** entfernen und verbleibenden Kabelmantel auf beiden Seiten auf einer Länge von 600 mm reinigen und entfetten.

Adern entsprechend der Zeichnung ausbiegen, falls erforderlich auf der länger abgesetzten Kabelseite kreuzen.  
Anschließend die Adern an der Bezugslinie schneiden.

### Absetzmaße der Leiterisolierung:

Für alle Kabeladern:  $I = \text{halbe Verbinderränge}$

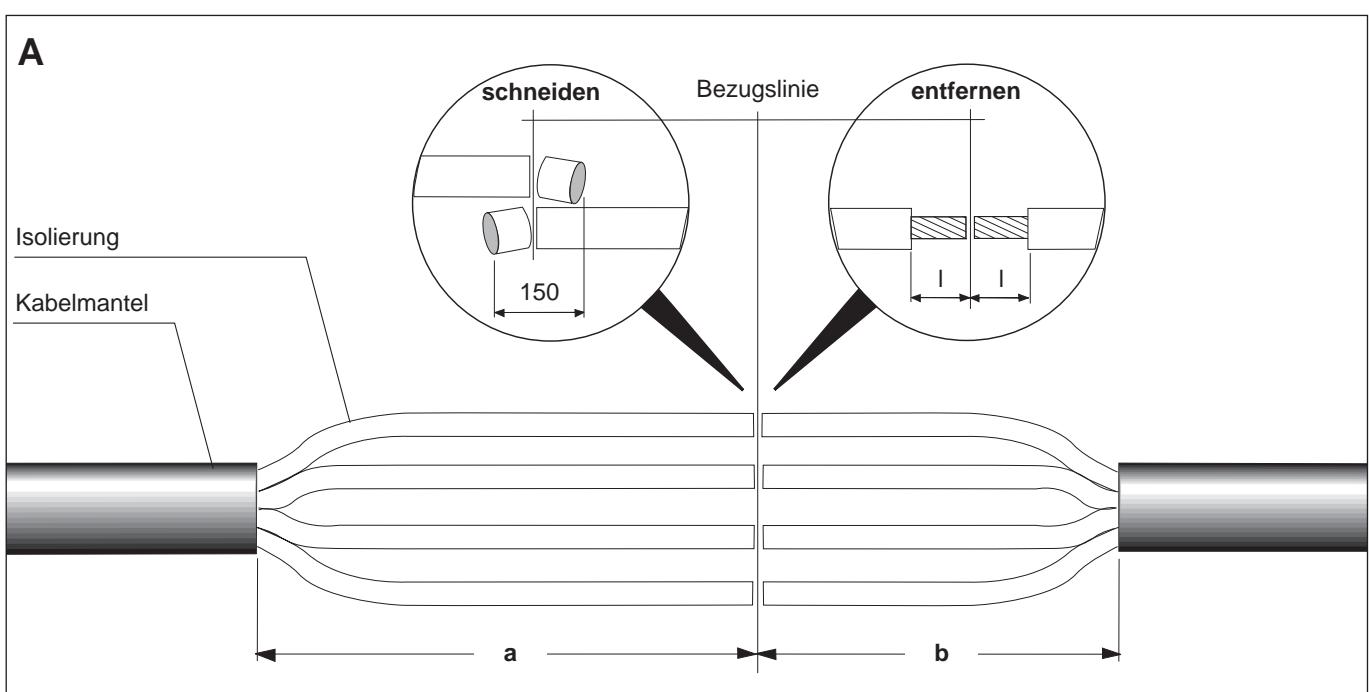

**Tabelle 1**

**Maße gemäß DIN 47640**

| Typ | Leiterquerschnitt | Absetzmaße |           |
|-----|-------------------|------------|-----------|
|     |                   | a<br>(mm)  | b<br>(mm) |

| Typ                 | Leiterquerschnitt | Absetzmaße |           |
|---------------------|-------------------|------------|-----------|
|                     |                   | a<br>(mm)  | b<br>(mm) |
| LJSM-(B)-4X/004-016 | 4 – 16            | 150        | 80        |
| LJSM-(B)-4X/016-050 | 16 – 50*          | 200        | 95        |
| LJSM-(B)-4X/035-095 | 35 – 95           | 240        | 130       |
| LJSM-(B)-4X/035-150 | 35 – 150          | 350        | 160       |
| LJSM-(B)-4X/095-240 | 95 – 240          | 450        | 210       |
| LJSM-5X/01,5-006    | 1,5 – 6*          | 100        | 60        |
| LJSM-(B)-5X/004-016 | 4 – 16            | 150        | 80        |
| LJSM-(B)-5X/016-035 | 16 – 35           | 200        | 100       |

\*Geringe Maßabweichung möglich

## Fertigstellung der Verbindungs muf fe

Außenschlauch über eines der gereinigten Kabelenden schieben. Innenschlaue über die längeren Kabeladern schieben.

### Achtung:

Nur beiliegende Schraubverbinder verwenden!

Montage des Verbinder so, dass die Schrauben nach außen, d. h. nicht in Richtung der anderen Adern zeigen.

Die Schrauben der Verbinder müssen bei sektorförmigen Leitern immer auf die breite obere Fläche des Verbinder montiert werden.

Gegebenenfalls müssen sektorförmige Leiter nach außen ausgedreht werden.

Leiter mit einer Stahlbürste bürsten. Schraubverbinder auf den abgesetzten Leitern parken.

Abscherschrauben handfest anziehen, so dass der Verbinder fixiert ist. Bei Verbinder mit mehr als einer Abscherschraube pro Seite, Schrauben von außen beginnend wechselseitig so lange anziehen, bis der Sechskantkopf abreißt (siehe auch angegebene Reihenfolge in Bild 3).

### Achtung:

Bei Verwendung eines Schlagschraubers sollten die Anzieh-intervalle nicht mehr als 2 Sekunden betragen. Um bei kleineren Querschnitten ein Abwinkeln der Adern zu verhindern, ist ein Gegenhalter zu verwenden.





Schraubenköpfe dürfen nach Montage maximal 4 mm überstehen.

Scharfe Kanten entfernen, Leiterverbindung und angrenzende Aderisolierung reinigen und entfetten.

Innenschlaue über die Verbinder schieben und so positionieren, dass auf beiden Seiten die Aderisolierungen gleichmäßig überdeckt sind.

Schrumpfschlaue von der Mitte der Verbinder ausgehend gleichmäßig aufschrumpfen.

Innenschlaue abkühlen lassen und erst dann die Adern ausrichten und aneinanderlegen.

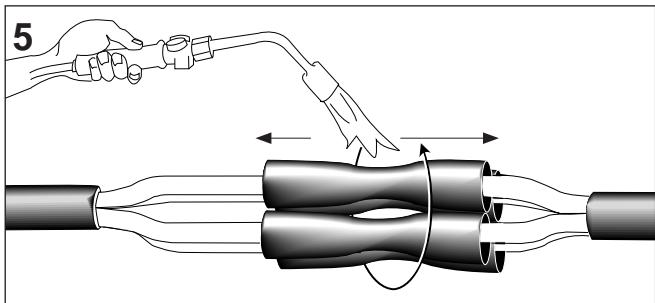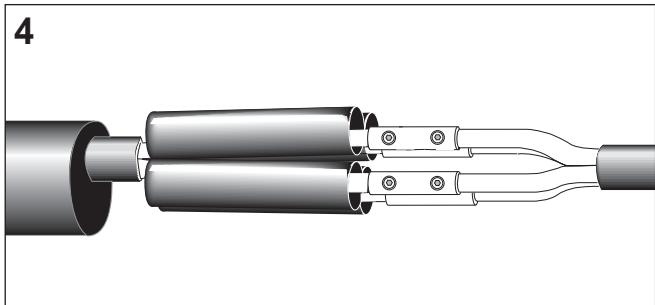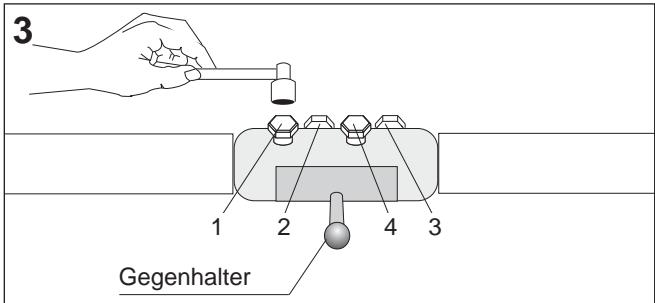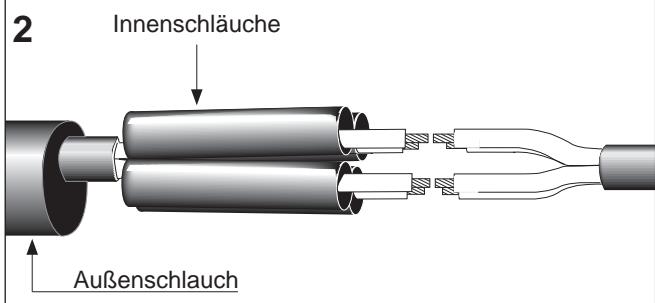

### Achtung - Fortfahren mit einer der folgenden Optionen:

- **OPTION S:** Installation mit Außenschlauch - Siehe Schritte 6 S - 7 S.
- **OPTION W:** Installation mit Schrumpfmanschette - Siehe Schritte 6 W - 8 W.


**DE**

## **OPTION S: Installation mit Außenschlauch**

Die Enden der beiden Kabelmäntel auf einer Länge von 150 mm reinigen, entfetten und aufrauhen.

Außenschlauch mittig überschieben und von der Mitte der Verbinder ausgehend gleichmäßig aufschrumpfen.

**6 S**

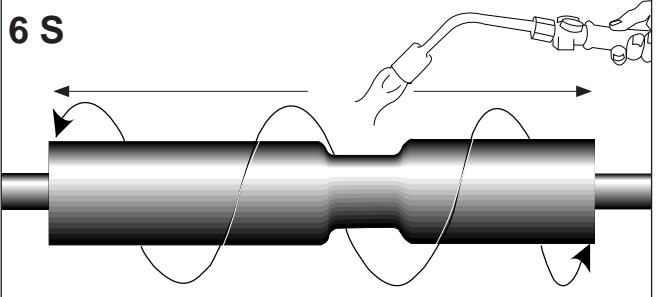


**Fertig installierte Übergangsmuffe.**

Übergangsmuffe vor **mechanischer** Belastung auf Umgebungstemperatur **abkühlen lassen**.

Verpackungsmaterial sowie andere Abfälle entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgen.



**7 S**

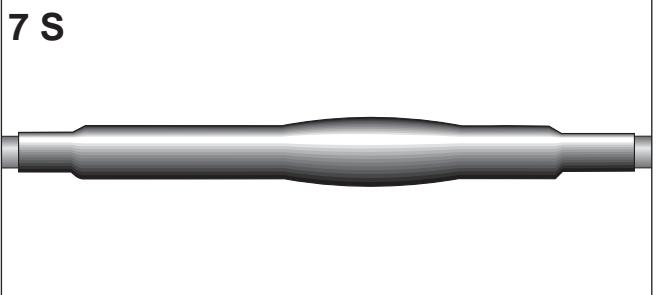

## **OPTION W:** Installation mit Kunststoffmanschette

Ende des Kabelmantels am Kunststoffkabel auf einer Länge von 150 mm reinigen und entfetten.

Faserverstärkte Schrumpfmanschette mittig über der Muffe positionieren, so dass die Kabelmäntel auf beiden Seiten gleich weit abgedeckt werden.

Manschette mit Verbindungsklammer zusammenfügen.


Verschlusschienen von den Enden so aufziehen, dass sie jeweils in der Mitte der Verbindungsklammern aneinanderstoßen.

Manschette von der Mitte ausgehend gleichmäßig aufschrumpfen.


Manschette solange gleichmäßig heizen, bis die grüne Farbe vollständig verschwunden ist.

Schienebereich nachwärmen, bis zwei parallel zueinanderlaufende Streifen (weiß) sichtbar werden.

**6 W**

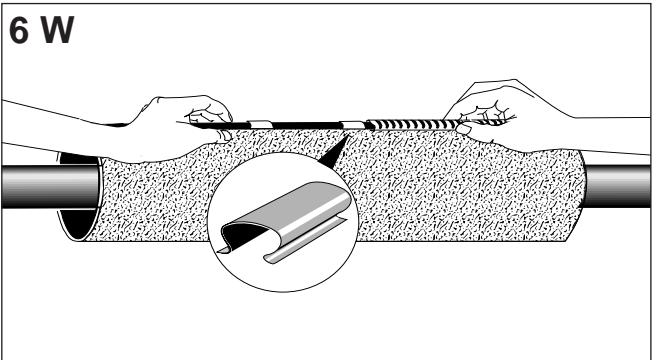

**7 W**

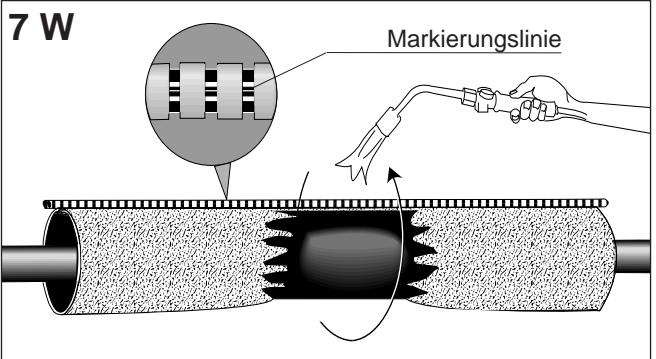


**Fertig installierte Übergangsmuffe.**


Übergangsmuffe vor **mechanischer** Belastung auf Umgebungstemperatur **abkühlen lassen**.

Verpackungsmaterial sowie andere Abfälle entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgen.



**8 W**

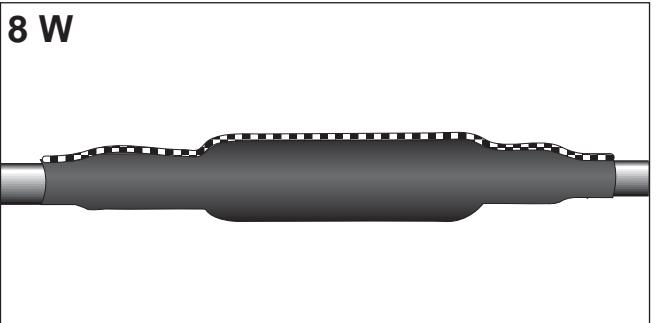

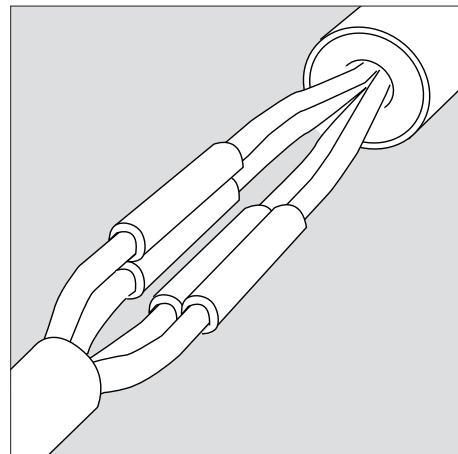

Tyco Electronics Raychem GmbH  
a TE Connectivity Ltd. Company  
TE Energy  
Finsinger Feld 1  
85521 Ottobrunn/Munich, Germany  
Tel: +49-89-6089-0  
Fax: +49-89-6096-345  
[energy.te.com](http://energy.te.com)

FR

**Instruction de montage  
EPP-1988-INT-7/13**

**Jonction basse tension  
Raychem avec raccords à vis  
pour câble polymérique sans  
armure quadri- ou 5-polaire**

**Types: LJSM-(B)-4X/ ...  
LJSM-(B)-5X/ ...**

**Révision: Juli 2013**

## Avant de commencer

S'assurer que le kit que vous allez installer est correct pour le câble.

Vérifier pour cela l'étiquette sur le kit et le titre de l'instruction de montage.

La possibilité existe que les composants ou la méthode de montage soient modifiés depuis la dernière installation du produit que vous avez faite.

Lire attentivement l'instruction de montage et la suivre pas par pas.

## Généralités

Utiliser une bouteille de gaz propane (de préférence) ou butane.

Régler le chalumeau de façon à obtenir une flamme bleue, douce, avec une extrémité jaune. Un dard bleu et violent est à éviter.

Diriger la flamme dans la direction de la partie à retreindre afin de préchauffer la pièce.

Déplacer continuellement la flamme pour éviter de brûler la pièce.

Nettoyer et dégraissier les parties venant en contact avec de l'adhésif.

Suivre les directives du fabricant si vous utilisez du solvent.

Retreindre les pièces en commençant sur la position prescrite dans l'instruction de montage.

Retreindre les pièces uniformément sur toute la circonférence avant de continuer le long du câble.


**Les gaines doivent être lisses et sans plis après être retreintes. La forme des parties recouvertes doit être clairement visible.**

L'information dans cette instruction de montage à pour but de décrire la méthode exacte pour l'installation du produit. Néanmoins, TE Connectivity n'a pas de contrôle sur les conditions pratiques pouvant influencer l'installation du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si l'instruction de montage est adéquate pour les conditions pratiques sur le chantier. Les seules obligations de TE Connectivity sont celles définies dans ses Conditions Générales de Vente. TE Connectivity ne sera en aucun cas responsable des dommages consécutifs ou indirects découlant de la vente, la revente, l'utilisation ou le mauvais emploi du produit.  
© 2011 Tyco Electronics Raychem GmbH.

### Préparation du câble

Recouvrir les câbles comme illustré à côté.

Marquer la ligne de référence au milieu du recouvrement.

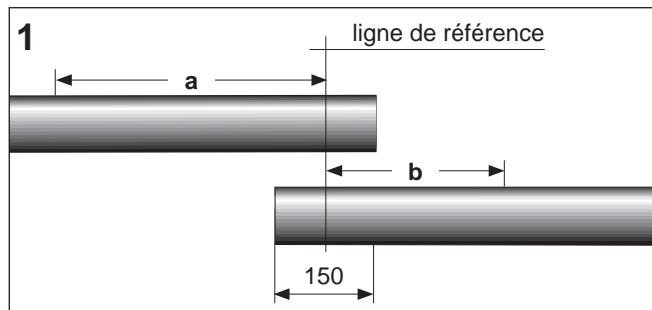

Enlever les gaines extérieures selon les dimensions dans le tableau A.

Plier les âmes en position de raccordement comme indiqué dans l'illustration A. Croiser les âmes du côté long si nécessaire.

Couper les âmes sur la ligne de référence et enlever l'isolant sur la moitié de la longueur du raccord à vis.

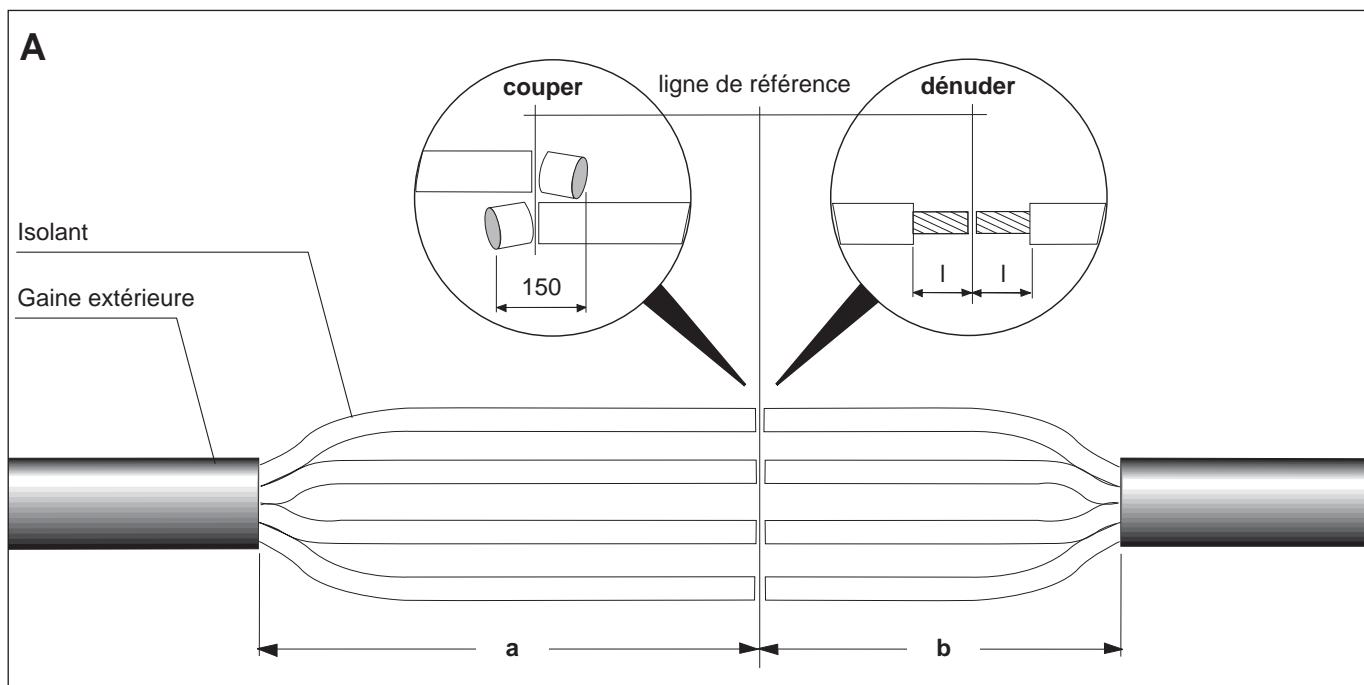


Tableau 1

Dimensions selon DIN 47640

| Type                | Section            | Dégainage |           |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                     | (mm <sup>2</sup> ) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
| LJSM-(B)-4X/004-016 | 4 – 16             | 150       | 80        |
| LJSM-(B)-4X/016-050 | 16 – 50            | 200       | 95        |
| LJSM-(B)-4X/035-095 | 35 – 95            | 240       | 130       |
| LJSM-(B)-4X/035-150 | 35 – 150           | 350       | 160       |
| LJSM-(B)-4X/095-240 | 95 – 240           | 450       | 210       |
| LJSM-5X/01,5-006    | 1,5 – 6            | 100       | 60        |
| LJSM-(B)-5X/004-016 | 4 – 16             | 150       | 80        |
| LJSM-(B)-5X/016-035 | 16 – 35            | 200       | 100       |

| Type                | Section            | Dégainage |           |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                     | (mm <sup>2</sup> ) | a<br>(mm) | b<br>(mm) |
| LJSM-(B)-4X/004-016 | 4 – 16             | 150       | 80        |
| LJSM-(B)-4X/016-050 | 16 – 50            | 200       | 95        |
| LJSM-(B)-4X/035-095 | 35 – 95            | 240       | 130       |
| LJSM-(B)-4X/035-150 | 35 – 150           | 350       | 160       |
| LJSM-(B)-4X/095-240 | 95 – 240           | 450       | 210       |
| LJSM-5X/01,5-006    | 1,5 – 6            | 100       | 60        |
| LJSM-(B)-5X/004-016 | 4 – 16             | 150       | 80        |
| LJSM-(B)-5X/016-035 | 16 – 35            | 200       | 100       |

## Montage de la jonction

Glisser la grosse gaine d'étanchéité sur un des bouts de câbles nettoyés. Nettoyer et dégraissier l'isolant des âmes et glisser une gaine d'isolation sur chaque âme longue.

### Remarque:

Utiliser exclusivement les raccords à vis qui sont fournis dans le kit.

Les vis des raccords doivent être dirigées vers l'extérieur de la jonction.

Pour des âmes sectoriales, les vis des raccords doivent se mettre en contact avec la partie large du secteur. Si nécessaire, tourner l'âme afin de retrouver la partie large du secteur vers l'extérieur de la jonction.

### Installation du raccord à vis:

Brosser les âmes en aluminium avec une brosse en acier. Serrer les vis à la main jusqu'à ce que les raccords restent en place. Serrer les vis jusqu'à ce qu'elles cassent, pour des raccords avec plus qu'une vis par côté serrer en alternant en cassant les vis à l'extérieur en premier. (voir la séquence dans l'illustration à côté).

### Note:

Si vous utilisez une bouloneuse électrique à percussion (p.e. l'outil Tyco IT-1000-033), les intervalles de serrage doivent être de approx. 2 secondes.

Utiliser un outil de support (p.e. Tyco IT-1000-019 ou similaire) pour maintenir le raccord en position droite pendant le serrage.

### Note:





Après être cassées, les vis peuvent ressortir de max. 4 mm.

Nettoyer et dégraissier les âmes et les raccords.

Centrer les gaines d'isolation sur les raccords.

Rétreindre les gaines en commençant du milieu vers l'extrémité.

Laisser refroidir les gaines avant de rassembler les âmes.

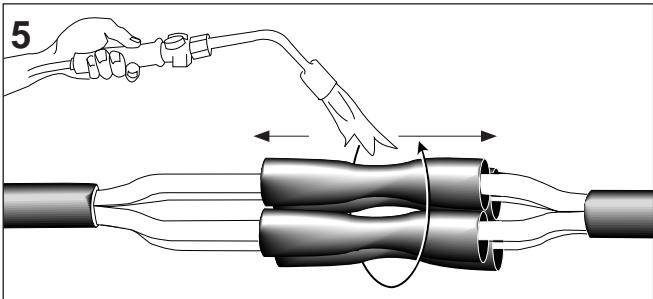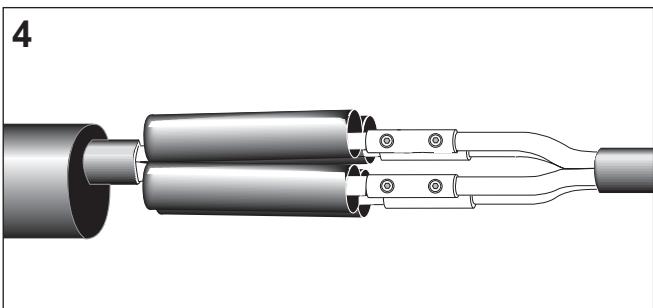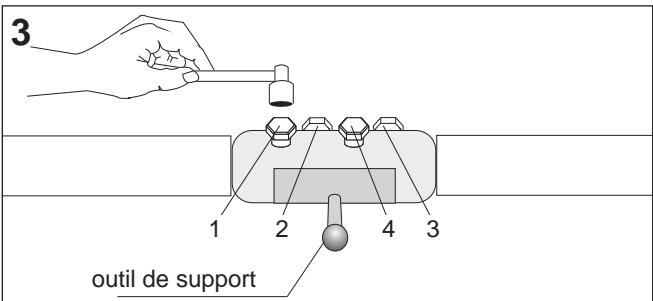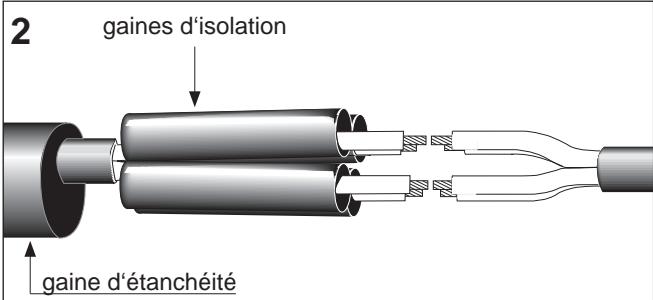

### NOTE - When continuing, choose OPTION:



- **OPTION S:** Installation using Outer Sealing Sleeve - see steps 6 S - 7 S.
- **OPTION W:** Installation using Wraparound Joint Sleeve - see steps 6 W - 8 W.

**OPTION S:****Installation using Outer Sealing Sleeve**

Clean the cable jackets on both cable ends and abrade them for a distance of at least 150 mm.

Position the outer sealing sleeve centrally over the joint area. Control the equal overlap on both cable jackets.

Shrink down the outer sealing sleeve, starting over the connector area (outside the center), working towards the ends.

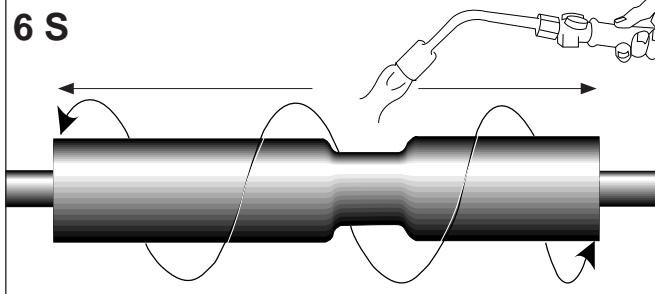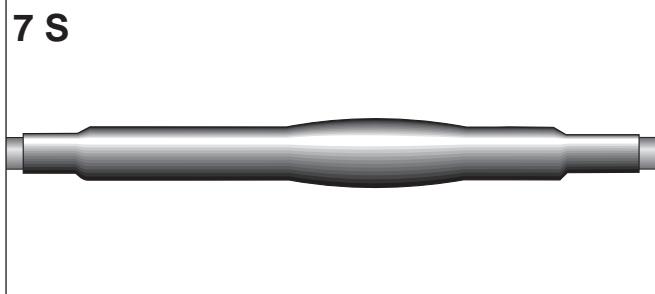**6 S****7 S****Joint completed.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

**Please dispose of all waste according to environmental regulations.**

**OPTION W:****Installation using Wraparound Joint Sleeve**

Clean and degrease 150 mm of the oversheath on the plastic cable end.

Remove the inner protective plastic and position the wraparound joint sleeve centrally over the joint covering the oversheath to the same extent on both cable sides.

Press the retention clips over the rail of the wraparound to keep it in place.



Push the metal channels over the rail of the wraparound. The end of the metal channel should butt up and equally overlap the retention clips.

After all channels have been pushed on they should overlap the wraparound equally on both sides.

Shrink the wraparound sleeve into place starting at the middle of the joint. When the colour of the paint on the wraparound has completely changed to black progressively move towards the ends.


**Note:** Extra heat is required on the metal channel. Heat until the marking line (white) on the rails can be seen under the channels.


Place metal ZIP along the cable core, this will support the ZIP when heating.

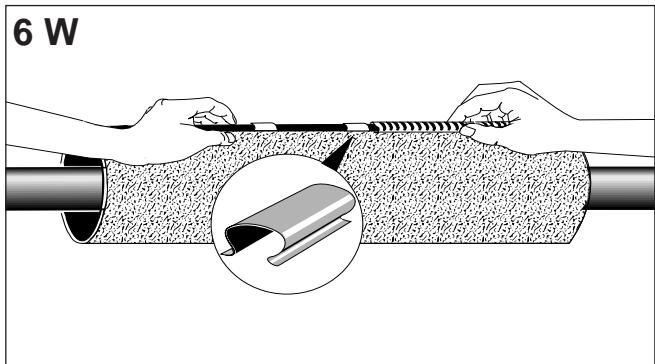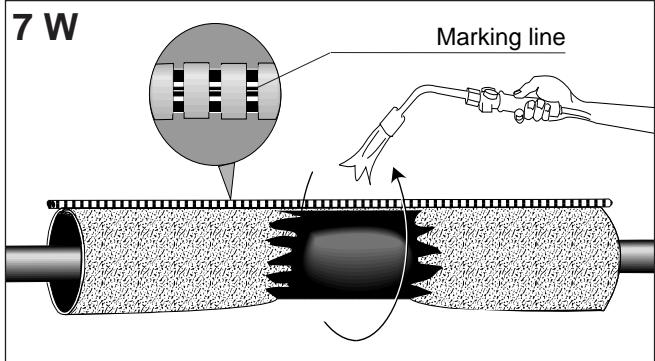**6 W****7 W****Joint completed.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

**Please dispose of all waste according to environmental regulations.**

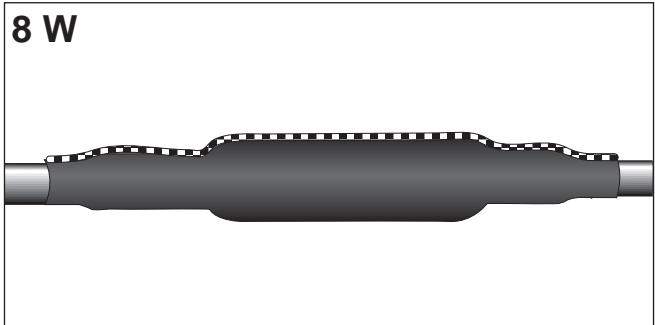**8 W**

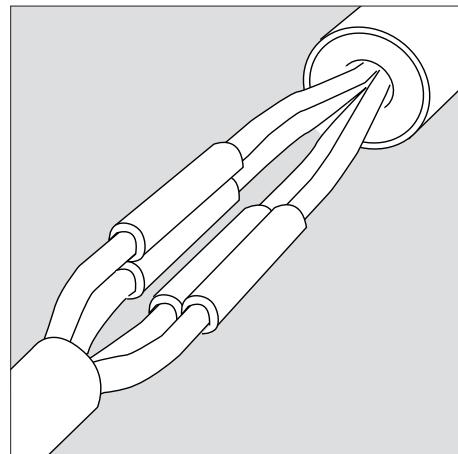

Tyco Electronics Raychem GmbH  
a TE Connectivity Ltd. Company  
TE Energy  
Finsinger Feld 1  
85521 Ottobrunn/Munich, Germany  
Tel: +49-89-6089-0  
Fax: +49-89-6096-345  
[energy.te.com](http://energy.te.com)

**NL**

**Installatie-instructie  
EPP-1988-INT-7/13**

**Installatie-instructie  
Raychem laagspannings-  
verbindingmof met schroef-  
verbinders voor 4- en  
5-polige kuststofkabel zonder  
wapening  
Mof types: LJSM-(B)-4X/ ...  
LJSM-(B)-5X/ ...**

**Revisie: Juli 2013**

## Alvorens te starten

Controleer dat de kit die U gaat installeren passend is voor de kabel.

Let op het etiket op de kit en de titel van de installatie-instructie.

De mogelijkheid bestaat dat componenten of de werkwijze veranderd werden sinds U dit product voor het laatst installeerde.

Lees zorgvuldig de installatie-instructie en volg ze stap voor stap.

## Algemene richtlijnen

Gebruik propaangas (bij voorkeur) of butaangas.

Regel de brander zodanig dat een zachte blauwe vlam met een gele punt verkregen wordt. Een blauwe puntvlam dient vermeden te worden.

Houd de vlam in de richting van de te krimpen stukken teneinde ze voor te verwarmen.

De vlam moet voortdurend in beweging blijven zodat het materiaal niet verbrand wordt.

Reinig en ontvet alle delen die in contact komen met lijmen.

Volg de richtlijnen van de fabrikant bij gebruik van een oplosmiddel.

Krimp de stukken te beginnen bij de opgegeven plaats in de installatie-instructie.

Zorg ervoor dat de stukken gelijkmatig gekrompen worden.

De krimpkousen moeten na installatie glad en zonder rimpels zijn. De vorm van de aldus bedekte delen moet duidelijk zichtbaar zijn.


De informatie in deze installatie instructie heeft de bedoeling de juiste methode te beschrijven voor de installatie van het product. TE Connectivity heeft echter geen controle over de praktische condities ter plaatse die de installatie van het product kunnen beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te beslissen of de installatie methode geschikt is voor zijn condities ter plaatse. TE Connectivity's enige verplichtingen zijn deze beschreven in de algemene verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van dit product en TE Connectivity zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor andere incidentele, indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de verkoop, herverkoop, het gebruik of verkeerd gebruik van dit product.

© 2011 Tyco Electronics Raychem GmbH.

### Kabel voorbereiding

Overlap beide kabeluiteinden zoals geïllustreerd hiernaast.


Markeer een referentielijn in het midden van de overlapping.

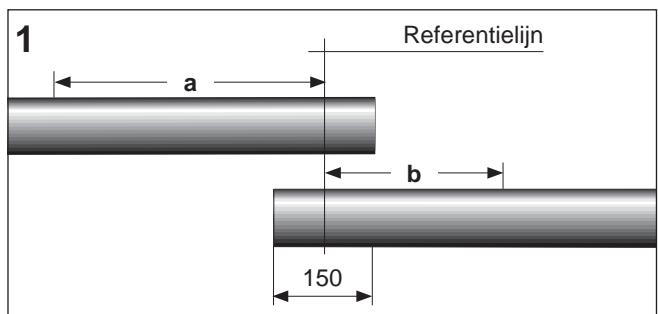

Verwijder de buitenmantels volgens de maten opgegeven in **Tabel 1**.

Buig de aders in aansluitpositie volgens illustratie A. Indien de aders dienen gekruist te worden gebeurt dit aan de zijde van de lange aders.

Snijd de aders door op de referentielijn en verwijder de isolatie over de halve lengte van de verbinder.

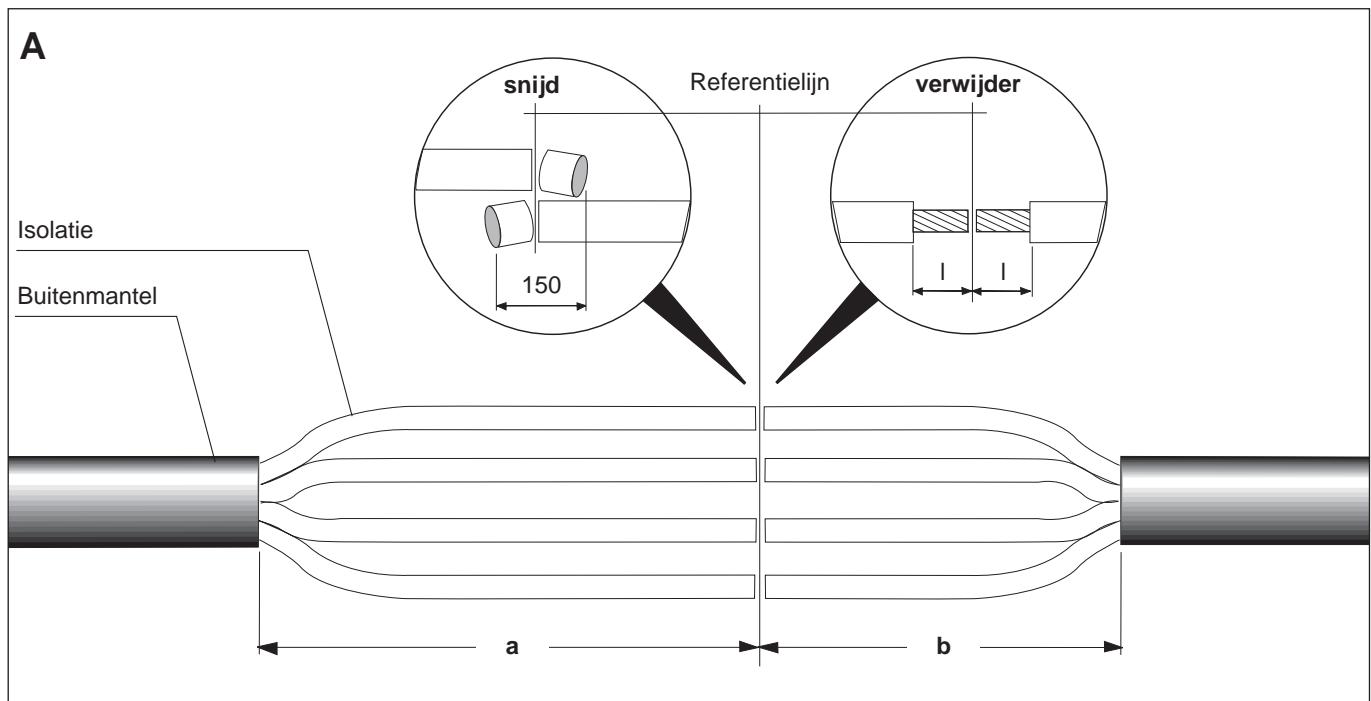

**Tabel 1**

Afmetingen volgens DIN 47640

| Mof Type            | Sectie   | ontmantelingsmaten     |
|---------------------|----------|------------------------|
|                     |          | a<br>(mm)<br>b<br>(mm) |
| LJSM-(B)-4X/004-016 | 4 – 16   | 150 80                 |
| LJSM-(B)-4X/016-050 | 16 – 50  | 200 95                 |
| LJSM-(B)-4X/035-095 | 35 – 95  | 240 130                |
| LJSM-(B)-4X/035-150 | 35 – 150 | 350 160                |
| LJSM-(B)-4X/095-240 | 95 – 240 | 450 210                |
| LJSM-5X/01.5-006    | 1,5 – 6  | 100 60                 |
| LJSM-(B)-5X/004-016 | 4 – 16   | 150 80                 |
| LJSM-(B)-5X/016-035 | 16 – 35  | 200 100                |

LJSM-(B)-4X/004-016

4 – 16

150

80

LJSM-(B)-4X/016-050

16 – 50

200

95

LJSM-(B)-4X/035-095

35 – 95

240

130

LJSM-(B)-4X/035-150

35 – 150

350

160

LJSM-(B)-4X/095-240

95 – 240

450

210

LJSM-5X/01.5-006

1,5 – 6

100

60

LJSM-(B)-5X/004-016

4 – 16

150

80

LJSM-(B)-5X/016-035

16 – 35

200

100

## Afwerking van de verbindingsmof

Glij de grote afdichtingskous over één van de gereinigde kabeluiteinden. Reinig en ontvet de aders en glijd een isolatiekous over iedere langeader.

### Opmerking:

Gebruik uitsluitend de schroefverbinders die met de mof meegeleverd worden.

De schroeven van de verbinders moeten naar de buitenkant van de mof gericht worden (niet naar elkaar toe).

Voor sectorvormige aders moeten de schroeven in contact komen met de brede zijde van de sector. Indien noodzakelijk moet deader gedraaid worden zodat de brede zijde van de sector aan de buitenkant komt te staan.

### Installatie van de verbinder:

Borstel aluminium geleiders met een staalborstel. Schroef de bouten aan met de hand tot de verbinder op zijn plaats blijft zitten. Span de bouten verder aan tot ze afbreken, voor verbinders met meer dan 1 bout per zijde de spanning van de bouten alternerend opvoeren tot ze afbreken, beginnend met de buitenste bouten. (zie eveneens de sequentie opgegeven in de illustratie hiernaast).

### Nota:

Indien een elektrisch opspangereedschap met percutie wordt gebruikt moeten de opspanintervallen ongeveer 2 seconden bedragen (vb. toestel Tyco IT-1000-033).

Belet het buigen van de aders (voor de kleinere secties) door gebruik te maken van een steuntoestel zoals Tyco IT-1000-019 of similair.





**Note:** De afgebroken bouten mogen niet meer dan 4 mm uitsteken.

Reinig en ontvet de aderisolatie en de verbinders.

Centreer de isolatiekousen over de schroefverbinders.

Krimp de isolatiekousen te beginnen bij het midden naar de uiteinden toe.

Laat de isolatiekousen afkoelen alvorens de aders samen te drukken.

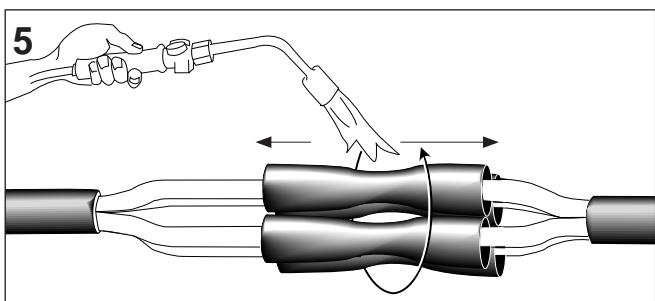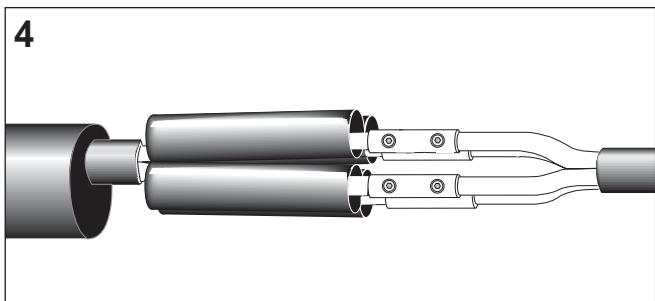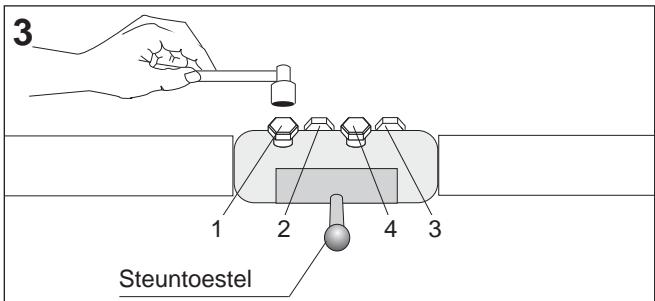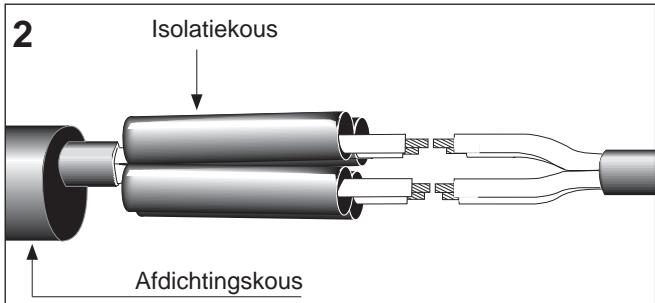

### NOTE - When continuing, choose OPTION:

- **OPTION S:** Installation using Outer Sealing Sleeve - see steps 6 S - 7 S.
- **OPTION W:** Installation using Wraparound Joint Sleeve - see steps 6 W - 8 W.

**OPTION S:****Installation using Outer Sealing Sleeve**

Clean the cable jackets on both cable ends and abrade them for a distance of at least 150 mm.

Position the outer sealing sleeve centrally over the joint area. Control the equal overlap on both cable jackets.

Shrink down the outer sealing sleeve, starting over the connector area (outside the center), working towards the ends.

**Joint completed.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

**Please dispose of all waste according to environmental regulations.**

**OPTION W:****Installation using Wraparound Joint Sleeve**

Clean and degrease 150 mm of the oversheath on the plastic cable end.

Remove the inner protective plastic and position the wraparound joint sleeve centrally over the joint covering the oversheath to the same extent on both cable sides.

Press the retention clips over the rail of the wraparound to keep it in place.

Push the metal channels over the rail of the wraparound. The end of the metal channel should butt up and equally overlap the retention clips.

After all channels have been pushed on they should overlap the wraparound equally on both sides.

Shrink the wraparound sleeve into place starting at the middle of the joint. When the colour of the paint on the wraparound has completely changed to black progressively move towards the ends.





**Note:** Extra heat is required on the metal channel. Heat until the marking line (white) on the rails can be seen under the channels.

Place metal ZIP along the cable core, this will support the ZIP when heating.

**Joint completed.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

**Please dispose of all waste according to environmental regulations.**

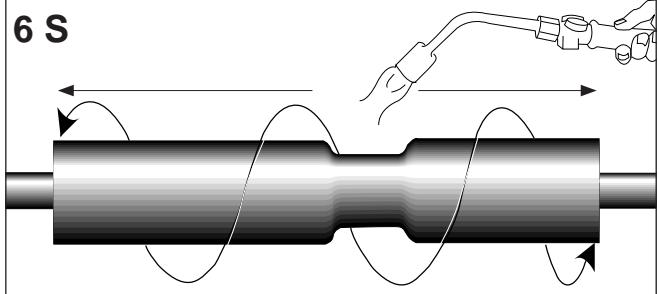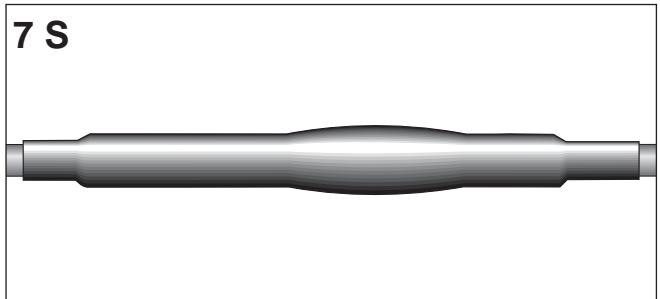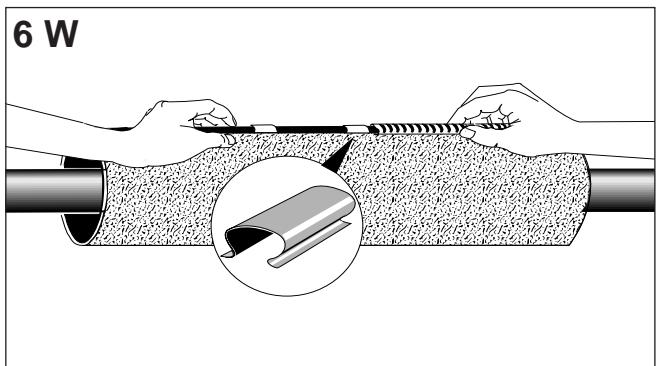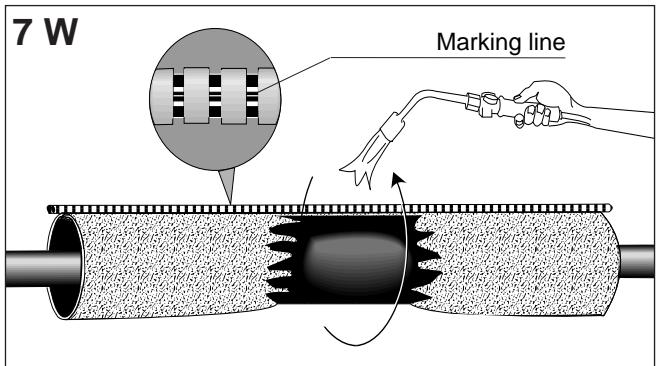**6 S****7 S****6 W****7 W****8 W**