


# Assembly Instruction

## Montageanweisung

\* foil flush with braid  
 \* Folie bündig mit Geflecht

note: for cable with foil between braid and jacket, cut off this foil flush with jacket.  
 Anmerkung: falls eine Folie zwischen Außenleiter-Geflecht und Mantel, diese bündig mit Mantel abschneiden.

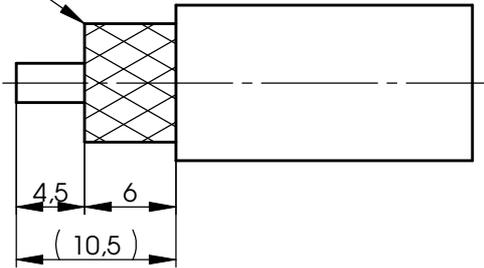

solder  
 (ensure cable is positioned central)  
 weichlöten  
 (auf zentrische Lage zum Kabel achten)


cone ring with gasket  
 Konusring mit Dichtung

clamp screw  
 Druckschraube

bolt  
 Bolzen


\* recommendation: after bending the braid, cut off foil flush with cone ring  
 \* Empfehlung: nach dem Biegen des Geflechtes Folie bündig mit dem Konusring abschneiden

Z 5 : 1

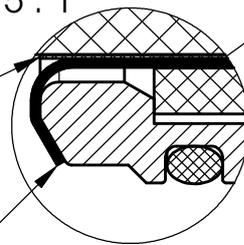

braid may not protrude beyond the outside diameter of the cone ring  
 Geflecht soll nicht über den Außendurchmesser des Konusrings hinausstehen

gasket  
 Dichtung

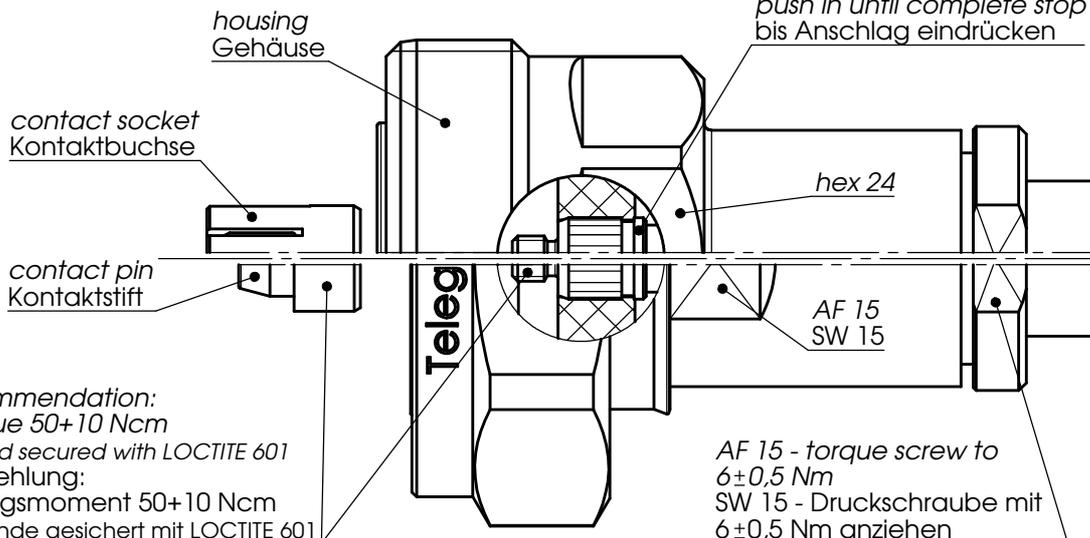

recommendation:  
 -torque 50+10 Ncm  
 -thread secured with LOCTITE 601  
 Empfehlung:  
 -Anzugsmoment 50+10 Ncm  
 -Gewinde gesichert mit LOCTITE 601

AF 15 - torque screw to  $6 \pm 0,5$  Nm  
 SW 15 - Druckschraube mit  $6 \pm 0,5$  Nm anziehen

\* only for cable with foil / nur für Kabel mit Folie

a	20052	27.06.08	PU
Änd./ rev. Index	Änderung/ revision code	Datum/ date	Name/ name

	Datum/ date	Name/ name
gez./ drawn	29.04.08	SP
gepr./ appr.	06.05.08	PU

Benennung/ title	<b>Serie 7-16 solder / clamp</b> <b>Serie 7-16 Löt / Klemm</b>
------------------	---

Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.
R	T00100B0088

Original	A4	Blatt/ sheet	1
original		von/ of	1

Maßstab/ scale	2:1(5:1)
----------------	----------

Ersatz für / replaces	
-----------------------	--

