

Montageanleitung IBTronic XL Drillbox 150

Installation Instruction IBTronic XL Drillbox 150

Instructions de montage IBTronic XL Drillbox 150

Montageinstructie IBTronic XL Drillbox 150



D

Einsatz in der Fertigteildecke



GB

Insertion in precast part cover




F

Utilisation dans un plafond préfabriqué



NL

Geschikt voor breedplaatvloeren

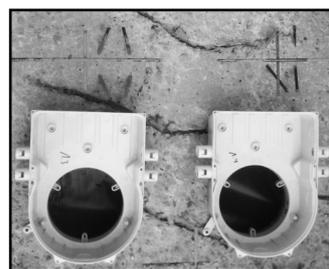

1. Gehäuse einmessen

2. Lage der Kernbohrung einmessen. Ø 152-155 mm Kernbohrung lotrecht vornehmen.

3. Zur Vermeidung von Flüssigkeitsdurchdringungen ist vor dem Ortbetonieren eine geeignete Abdichtung z.B. mittels beigelegtem Dichtungsband herzustellen. Gehäuse durch mind. 2 innenliegende und 2 außenliegende Befestigungspunkte auf der Fertigteildecke fixieren. Isolierstopfen eindrücken. Grünes Bodenteil sicher aufrasten.

4. Membran mittels Schraubendreher aufschlagen und Rohr bis zum Anschlag einführen.

Integrierte Rohrstopper und Zugentlastung.

1. Calibrate case

2. Measure the position for the core hole. Drill the core hole, Ø 152-155 mm and vertical.

3. To prevent penetration by moisture, form a suitable seal (for example, with the included sealing material) before pouring concrete. Attach the housing to the prefab ceiling with at least 2 internal and 2 external attachment points. Press in the insulating seals. Securely attach the green base part.

4. Break open the membrane with a screwdriver and insert the pipe as far as it will go.

Integrated conduit stopper and strain relief.

1. Positionner le boîtier

2. Repérer l'emplacement du carottage en mesurant. Réaliser un carottage Ø 152-155 mm en perçant bien verticalement.

3. Afin d'éviter la pénétration de liquide, il convient de réaliser une étanchéité adaptée, par ex. à l'aide du ruban d'étanchéité fourni, avant de couler le béton. Fixer le boîtier à l'aide d'au moins 2 points de fixation intérieurs et 2 points de fixation extérieurs sur le haut de l'élément fini. Enfoncer les bouchons d'isolation. Enclipser fermement la partie inférieure verte.

4. A l'aide d'un tournevis, percer et défoncer le flanc et introduire le tube jusqu'en butée.

Butée de tube et serre-tube.

1. Bepalen van de positie

2. Loodrecht boren in het beton. Boordiameter: Ø 152-155 mm

3. Om doordringen van vocht te vermijden is er een zelfklevende pakking meegeleverd. Pakking om uiteinde van koper bevestigen. Behuizing minimaal met 2 buitenliggende bevestigingen en 2 binnenliggende bevestigingen monteren op de ondergrond. Meegeleverde isolatiedoppen monteren. Deksel goed sluiten.

4. Invoering openen met hamer en schroevendraaier. Buis invoeren tot aan de aanslag.




D


Gehäusemontage



5. Verrohrung vornehmen
976 804 01:
4 Rohreinführungen M20,
4 Rohreinführungen M25
976 804 02:
4 Rohreinführungen 16 mm,
4 Rohreinführungen 19 mm.

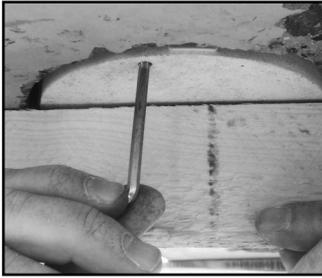


6. Fercacellplattenträger
von unten deckenbündig in
das Gehäuse fügen und die
3 Befestigungspunkte
mittels 90° Rechtsdrehung
sichern (4 mm Inbus-
schlüssel).
Verdrahtung nach Möglich-
keit vor dem Einbringen des
Fercacellplattenträgers
vornehmen.

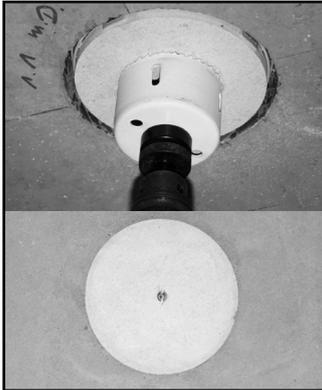

7. Auslassöffnung mit
Lochfräser bis max. Ø
100 mm schneiden. Zum
Nachspachteln der Fugen
und Oberflächen empfehlen
wir z.B. Vario-Spachtel.
Fluchtausgleich möglich.
Trafo durch die Auslass-
öffnung in das Gehäuse
einführen. Leuchteinheit
anschießen und decken-
bündig einlassen.



8. Einsatz elektronischer
Sicherheitstransformators
bis max. 150W (105W bei
Cool Beam) z.B. Osram
Halotronic HTM Mouse.
Sicherheitstransformator
anschießen und in das
Gehäuse Einbauhöhe 125
mm je nach Fertigteil-
deckenhöhe (max. 150 mm)
einschieben. Sekundär-
seitig wärmebeständige
Anschlussleitung verwenden
(z.B. N2GMH 2G).

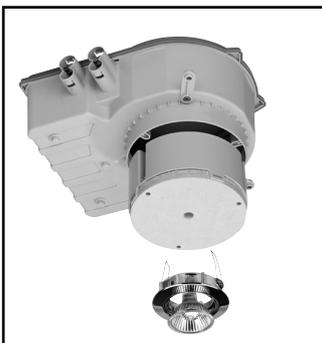

9. Nur VDE geprüfte
Leuchten nach DIN EN
60598 (VDE 0711) sowie
mit F oder MM-Kennzeich-
nung bis max. 50W und
max. Einbauhöhe NV
Leuchten 105 mm,
HV Leuchten 110 mm
einbauen.
Die Montageanleitung des
Leuchtenherstellers ist zu
beachten!



GB

Installation of the case

5. Conduct pipe installation
976 804 01:
4 pipe insertions M20,
4 pipe insertions M25
976 804 02:
4 pipe insertions 16 mm,
4 pipe insertions 19 mm.

6. Insert the Fercacell
board carrier into the
housing from below and
flush with the ceiling and
secure the 3 attachment
points with a 90° clockwise
turn (4 mm Allen key).
If possible, perform the
wiring before placement
of the Fercacell board.

Insert transformer through
the aperture in the housing.
Connect lighting unit and
install flush with ceiling.

7. Cut the aperture (Ø 100
mm maximum) with a hole
saw. For smoothing out the
gaps and surfaces, we
recommend putty such as
Vario. Alignment
compensation possible.

Insert transformer through
the aperture in the housing.
Connect lighting unit and
install flush with ceiling.

8. Use a safety transformer
up to 150 W maximum
(105 W for Cool Beam),
such as Osram Halotronic
HTM Mouse. Connect the
safety transformer and
insert it into the housing.
Assembly height 125 mm
depending on height of
prefab ceiling (maximum
150 mm). Use heat-resistant
wiring on the secondary
side.

9. Only install VDE certified
lights according to DIN EN
60598 (VDE 0711) and with
F or MM designation up to
50 W maximum and
maximum assembly
height 105 mm for
LV lights and 110 mm
for HV lights.

Observe the installation
instructions of the lighting
manufacturer.



F

Montage du boîtier

5. Introduire les gaines
976 804 01:
4 Entrée de gaine M20,
4 Entrée de gaine M25,
976 804 02:
4 Entrée de gaine 16 mm,
4 Entrée de gaine 19 mm.

6. Insérer le support de
plaque Fercacell par le bas,
dans le boîtier, de niveau
avec le plafond et serrer
les 3 points de fixation en
tournant de 90° (clé Allen
4 mm).
Effectuer autant que
possible le câblage avant de
placer le support de plaque
Fercacell.

Effectuer autant que
possible le câblage avant de
placer le support de plaque
Fercacell.

7. A l'aide d'une scie cloque,
découper une ouverture
d'évacuation de Ø 100 mm
maxi. Pour reboucher les
joints et les surface, nous
recommandons l'utilisation
d'enduit, par ex de type
Vario. Cela permet d'assurer
l'alignement. Introduire le
transformateur dans le
boîtier, à travers l'ouverture
d'évacuation. Connecter le
luminaire et le position de
manière affleurante au
plafond.

8. Utiliser un transformateur
électronique de sécurité
jusqu'à 150 W (105 W pour
lumière froide), par ex. Osram
Halotronic HTM Mouse.
Raccorder le transformateur
et insérer dans le boîtier,
hauteur de montage 125 mm
en fonction de la hauteur de
l'élément fini (150 mm maxi.).
Côté secondaire, utiliser une
ligne de raccordement
résistant à la chaleur

9. Utiliser uniquement des
luminaires homologués VDE
delon DIN EN 60598 (VDE
0711) ou avec identification
F ou MM jusqu'à 50 W maxi.
et placer **des luminaires BT**
de hauteur maxi. 105 mm,
ou des luminaires HT de
110 mm.

Respecte les instructions de
montage du constructeur de
luminaire !



NL

Montage van de behuizing

5. Buisinvoeringen
976 804 01:
4 buisinvoeringen M20,
4 buisinvoeringen M25,
976 804 02:
4 buisinvoeringen 16 mm,
4 buisinvoeringen 19 mm.

6. Koker met Fercacellplaat
in de behuizing schuiven en
uitrichten aan de onderzijde.
Koker vast zetten met 3
inbusbouten (90° draaien
met inbusleutel nr. 4).

Effectuer autant que
possible le câblage avant de
placer le support de plaque
Fercacell.

7. Gewenste opening boren
(max. Ø 100 mm). Voegen
en naden afdichten met een
hiervoor geschikt materiaal
bijvoorbeeld Fugenspachtel
Vario. Eventueel een
transformator door de
opening in de behuizing
schuiven. Componenten
aansluiten - en monteren.

8. Toe te passen
elektronische veiligheids-
transformator max. 150W
(105 bij toepassing van Cool
Beam lichtbronnen)
bijvoorbeeld Osram
Halotronic mouse. Transformator
aansluiten en in de
behuizing schuiven. Aan de
secundaire zijde altijd een
hittebestendige aansluit-
leiding gebruiken.

9. Alleen VDE
goedgekeurde armaturen
conform DIN EN 60598
(VDE 0711) met F of MM
kenmerk tot max. 50W en
max. inbouwhoogte
LV armaturen 105 mm,
HV armaturen 110 mm
inbouwen. Voor de
montage van de inbouw-
componenten de montage-
instructie van de fabrikant
volgen.

Beim Betoniervorgang darauf achten, dass die Gehäuse vollständig vom Beton eingeschlossen werden.

When pouring the concrete please ensure the boxes are completely covered / surrounded by concrete.

Lors du coulage du béton, bien s'assurer que les boîtiers sont intégralement pris dans le béton

Let erop dat bij het storten van de afdekvloer, de behuizingen volledig met beton bedekt worden.

