

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Планочные силовые разъединители НН разм. 00
NH slimline fuse-switch disconnectors, size 00
Coupe-circuits à fusibles HPC – tailles 00

SV 9677.000
SV 9677.010
SV 9677.015
SV 9677.025

Руководство по монтажу и эксплуатации
Assembly and operating instructions
Notice d'emploi et de montage

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



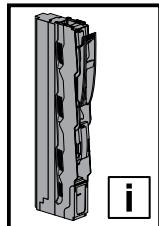

(RU) (EN) (F)

Содержание/Contents/Sommaire



(RU)

Технические характеристики

Указания к документации

Меры безопасности

Шинная система

Монтаж на винтах

Монтаж на зажимах

Подключения

Всегда использовать кожух

Установка предохранителя

Запирание

Пломбировка

Проверка напряжения

Комплектующие

– Трансформатор тока

– Микровыключатель

**Электронный
контроль состояния**

(EN)

Technical data

Notes on documentation

Safety notes

Busbar system

Screw attachment

Clamping attachment

Connections

Always use the cover

Insert the fuse

Looking the fuse holder

Sealing

Voltage test

Accessories

– Current transformer

– Pilot switch

Electronic fuse monitoring

(F)

Caractéristiques techniques

Remarques relatives

à la documentation

Consignes de sécurité

Jeux de barres

Montage fixation par vis

Montage fixation par borne

Raccordements

Toujours utiliser le recouvrement

Introduction du fusible

Cadenassage

Plombage

Test de tension

Accessoires

– Transformateur

– Micro-commutateurs

Surveillance des fusibles

électroniques

2

3

3

4

5 – 6

6 – 9

9

10


11

11

11 – 12

12 – 13

13

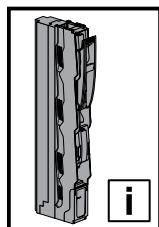

(RU) (EN) (RU)

Технические характеристики/Technical specifications/Caractéristiques techniques



**Арт. №
Model No.
Référence**

Арт. № (с электронным контролем состояния)

Model No. (with electronic fuse monitoring)

Référence (avec surveillance électronique des fusibles)

SV 9677.010

SV 9677.000

SV 9677.025

Размер/Size/Taille

00

00

00

Исполнение
Design
Modèle

1-пол. отключение
Single-pole, switchable
unipolaire, commutable

3-пол. отключение
3-pole, switchable
tripolaire, commutable

3-пол. отключение
3-pole, switchable
tripolaire, commutable

Номинальный рабочий ток макс. А
Rated operating current max. A
Courant nominal max. A

160

160

160

Номинальное рабочее напряжение В, ~
Rated operating voltage V, ~
Tension nominale V, ~

690, 3~

690, 3~
1400, 3~

690, 3~

Количество полюсов
Number of poles
Nombre de pôles

3-пол.
3-pole
3 pôles

3-пол.
3-pole
3 pôles

3-пол.
3-pole
3 pôles

Отвод проводов
Cable outlet
Départ de ligne

Сверху/снизу
Top/bottom
En haut/en bas

Сверху/снизу
Top/bottom
En haut/en bas

Сверху/снизу
Top/bottom
En haut/en bas

Тип подключения
Type of connection
Type de raccordement

Винт M8
Screw M8
Vis M8

Винт M8
Screw M8
Vis M8

Рамная клемма
Box terminal
Bride à étrier

Подключение круглых проводов мм²
Connection of round conductors mm²
Raccordement de câbles cylindriques mm²

2.5 – 95

2.5 – 95

2.5 – 95

Для установки трансформатора
For converter installation
Pour montage de transformateur

■

■

■

Для шинных систем с межцентровым расстоянием мм
For bar systems with centre-to-centre spacing mm
Pour jeux de barres avec entraxe mm

185

185

185

Для толщины шин мм/For bar thickness mm/Pour épaisseur de barre mm

10

10


10

Температура хранения/Storage temperature/Plage de température de stockage

-20°C...+80°C

-20°C...+80°C

-20°C...+80°C

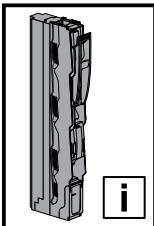

Указания к документации/Notes on documentation/ Remarques relatives à la documentation

RU

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию для того, чтобы правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами и корректно их подключить.

Руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала и квалифицированных специалистов для обслуживания электронных и механических систем.

Маркировка CE

Декларация о соответствии доступна на сайте компании Rittal.

EN

The **assembly instructions** are aimed at personnel who have completed corresponding technical training and are thus qualified to set up enclosures with electrical, electronic, mechanical and pneumatic equipment in accordance with applicable standards and to erect, assemble and connect such enclosures at the place of use.

The **operating instructions** are aimed at operating personnel and correspondingly trained specialists for electrical and mechanical maintenance.

CE labelling

The declaration of conformity is provided for download on the Rittal website.

F

La **notice de montage** s'adresse à toutes les personnes qui possèdent la formation technique suffisante pour le montage, l'installation sur site et le raccordement d'armoires électriques selon les normes électriques, électroniques, mécaniques et pneumatiques en vigueur.

La **notice d'utilisation** s'adresse aux opérateurs et aux spécialistes formés pour la maintenance électrotechnique

Certification CE

La déclaration de conformité peut être téléchargée depuis le site Internet de Rittal.

RU

Используемые символы

Соблюдайте следующие указания по мерам безопасности и все другие указания в данном руководстве:

Символ для предписания к выполнению действия:

■ Указатель уведомляет о том, что Вам необходимо осуществить действие.

Указания по мерам безопасности и прочие указания:

- Опасности!**
Непосредственная опасность для здоровья и жизни.
- Внимание!**
Возможная опасность для продукции и окружающей среды.

Обратите внимание!

EN

Symbols used

Observe the following safety and other notes in the instructions:

Symbol identifying required actions:

■ The bullet point indicates an action to be performed.

Safety and other notes:

- Danger!**
Immediate danger to life and limb.
- Caution!**
Potential threat to the product and its environment.
- Note!**

F

Symboles utilisés


Tenir compte des consignes de sécurité et autres directives contenues dans cette notice :

Symbol indiquant une action à effectuer :

■ Le pictogramme en caractère gras indique que vous devez exécuter une action.

Consignes de sécurité et autres directives :

- Danger !**
Risque de blessure grave, voire mortelle.
- Attention !**
Danger éventuel pour le produit et l'environnement.
- Attention !**

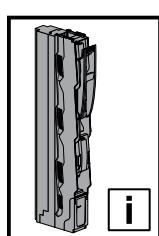

Меры безопасности/Safety notes/Consignes de sécurité

RU


Во избежание несчастных случаев, отключить питание перед работами по установке или обслуживанию. Приборы должны быть установлены в подходящий корпус и защищены от загрязнения. Ввод в эксплуатацию и обслуживание только силами квалифицированного персонала!

EN




To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

F



Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prevoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien : seulement par du personnel spécialisé !


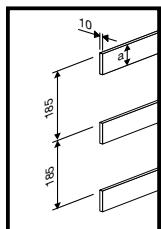


Шинная система/Busbar system/Jeux de barres


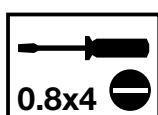
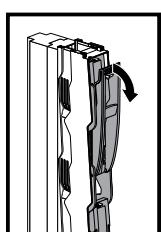
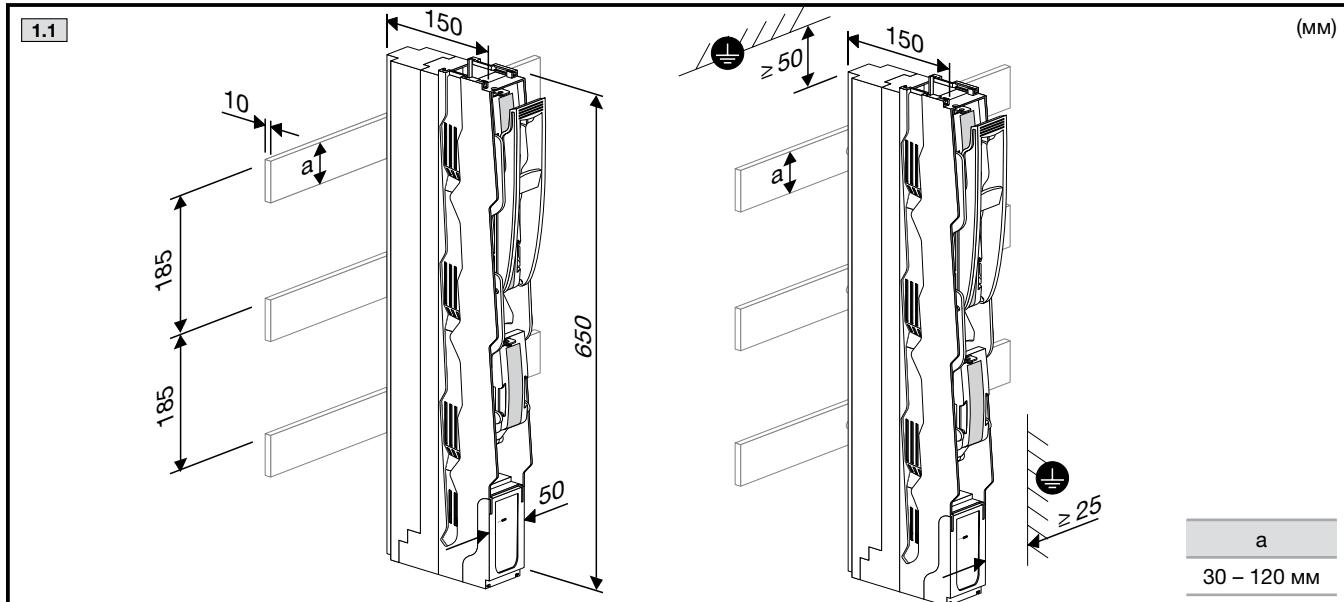



Монтаж на винтах/Screw attachment/Montage fixation par vis

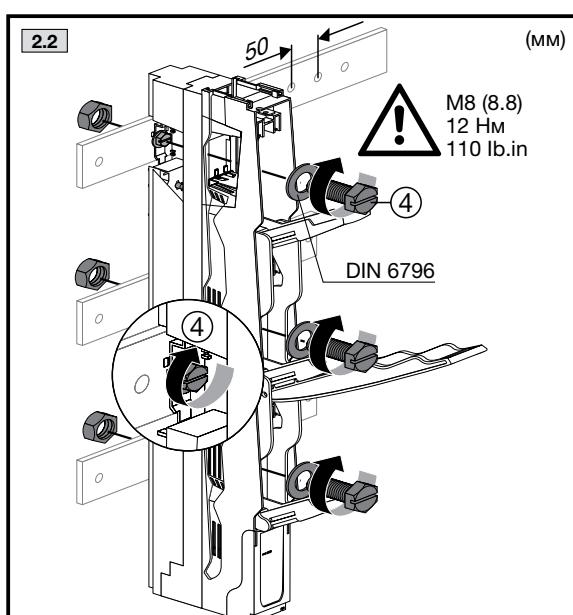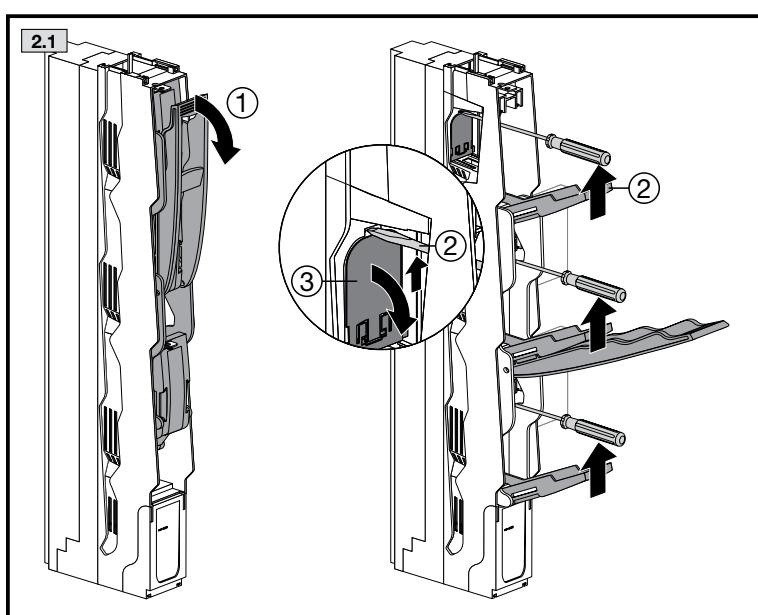

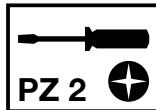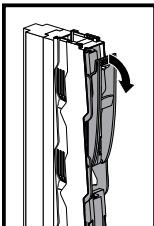

**Монтаж на зажимах/Clamping attachment/
Montage fixation par borne**

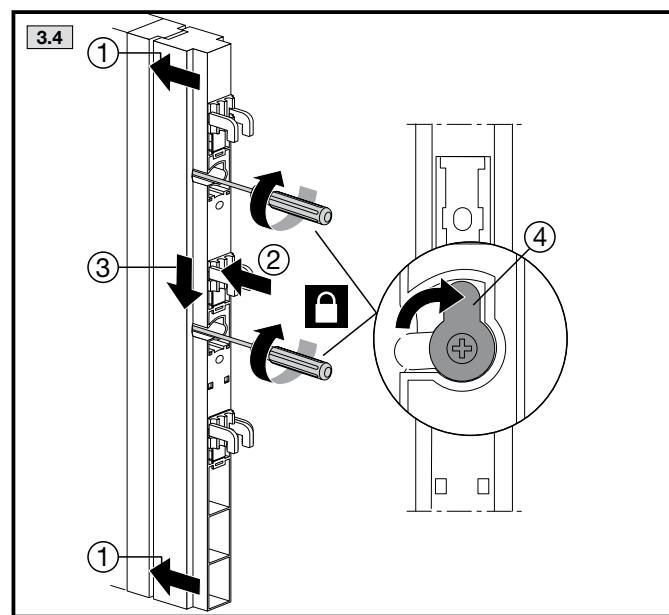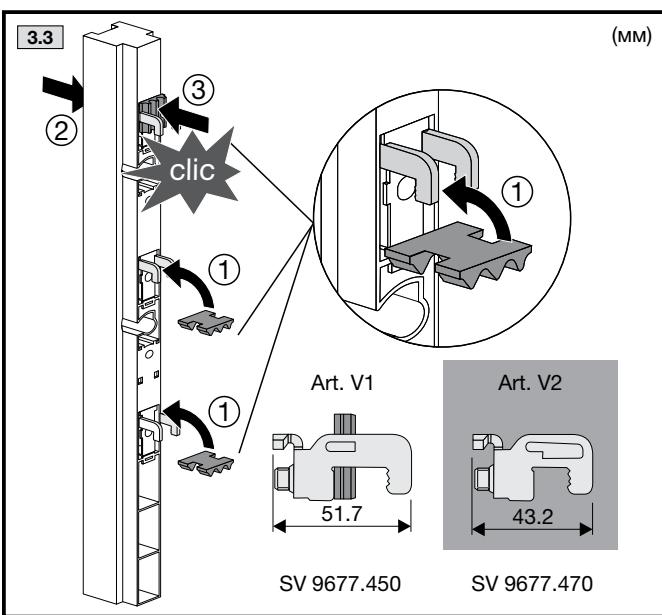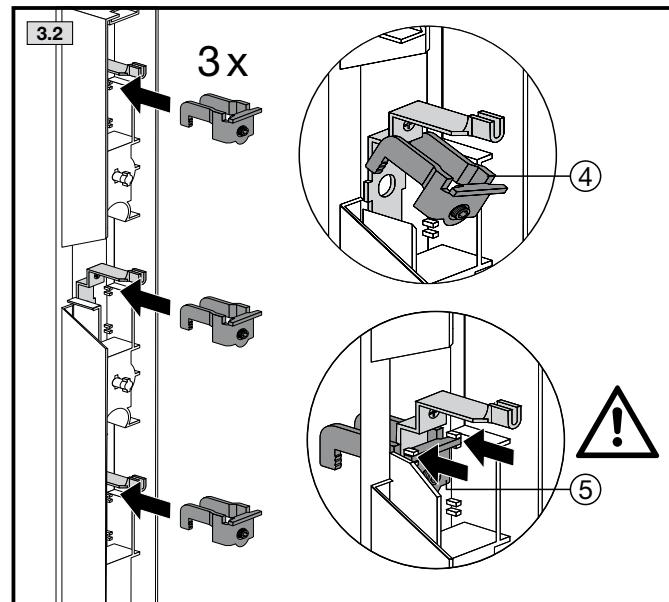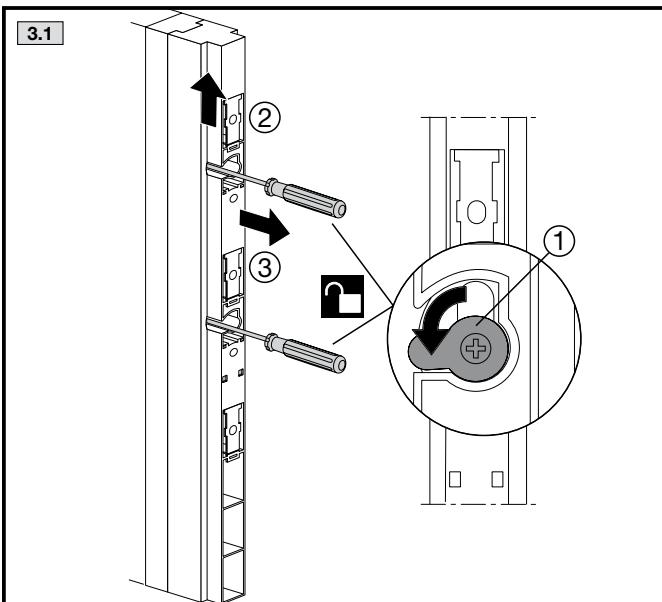


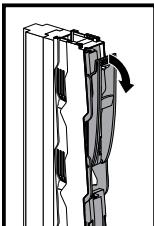


0.8x4

SW4

RU EN F

Монтаж на зажимах/Clamping attachment/
Montage fixation par borne

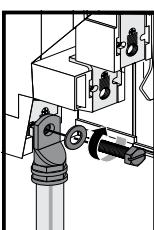
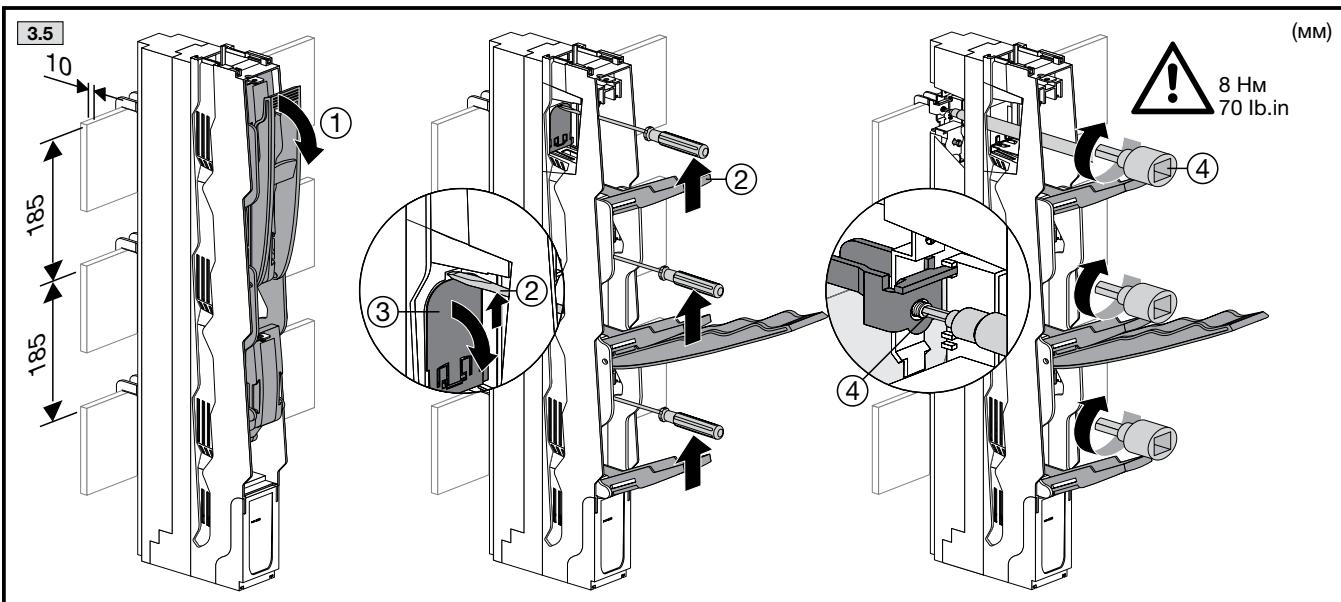




0.8x4

SW13

RU EN F

Подключения/Connections/Raccordements

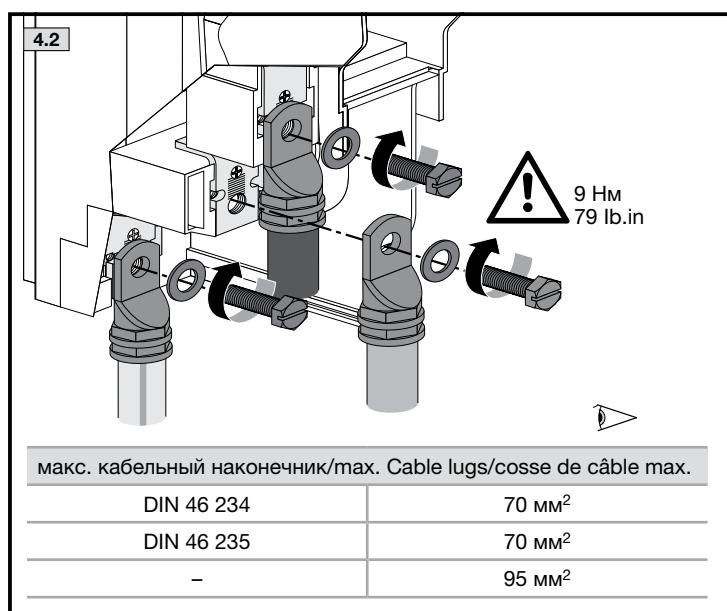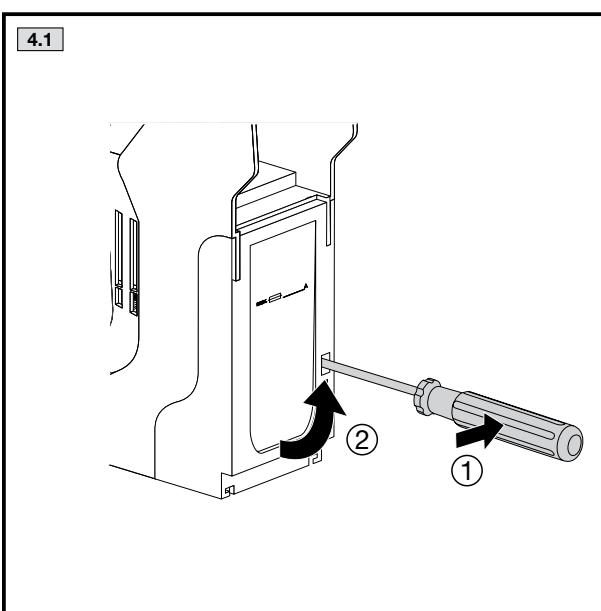

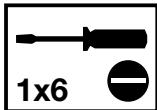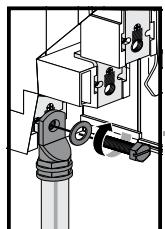

RU EN F

Подключения/Connections/Raccordements


4.3

(мм)



M6, 5,5 Нм
48 lb.in

1.5 – 70 мм²
re 1.5 – 10 мм²
rm 1.5 – 95 мм²
f + AE 1.5 – 70 мм²
95 мм² в зависимости от наконечника
95 mm² depending on how
cable lugs are crimped
95 mm² en fonction de la manière dont
les cosses de câbles sont fixés

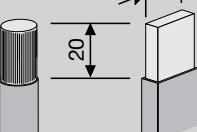



4.4



M5, 3,5 Нм
31 lb.in


SV 9677.420

70 – 95 мм²
70 mm² rm, sm, f, f + AE
95 мм² rm, sm, f

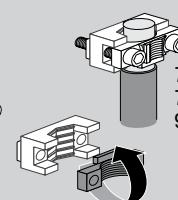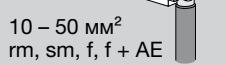


4.5


4.6

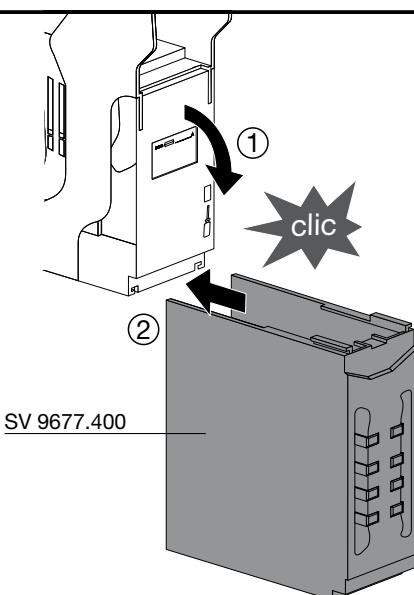

SV 9677.400

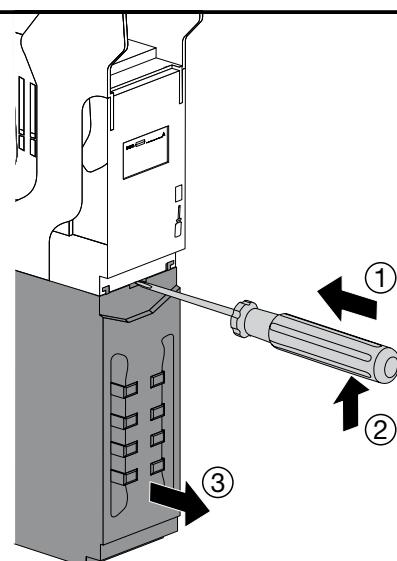


Демонтаж/Dismantling/Démontage

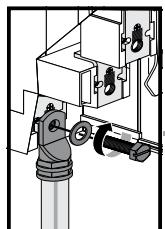


RU EN F



Подключения сверху/Top connections/Raccordements par le haut

5.1

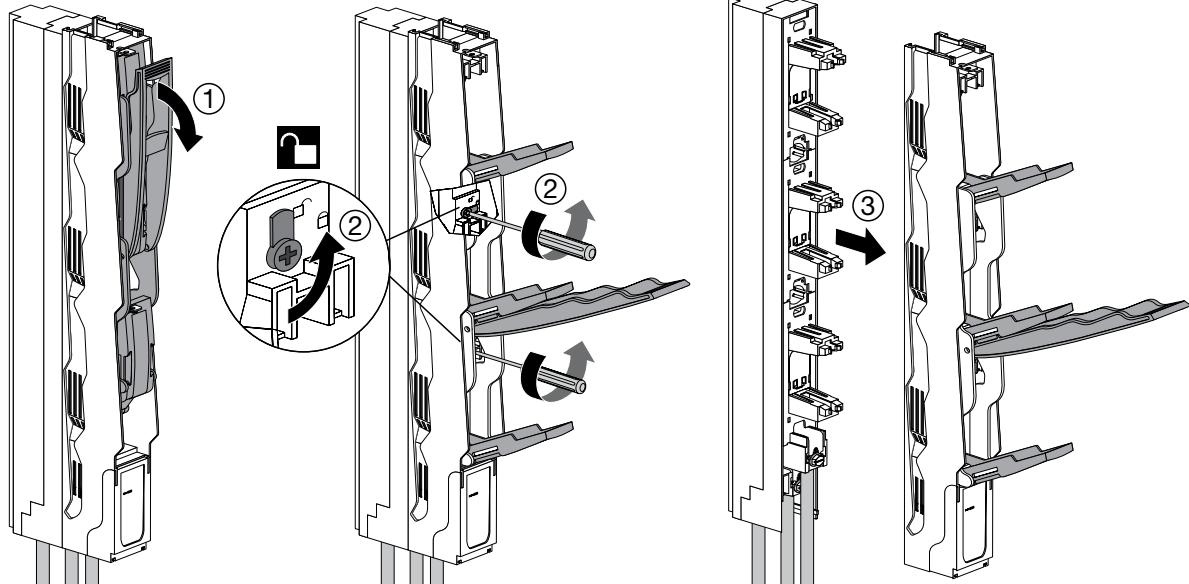



5.2

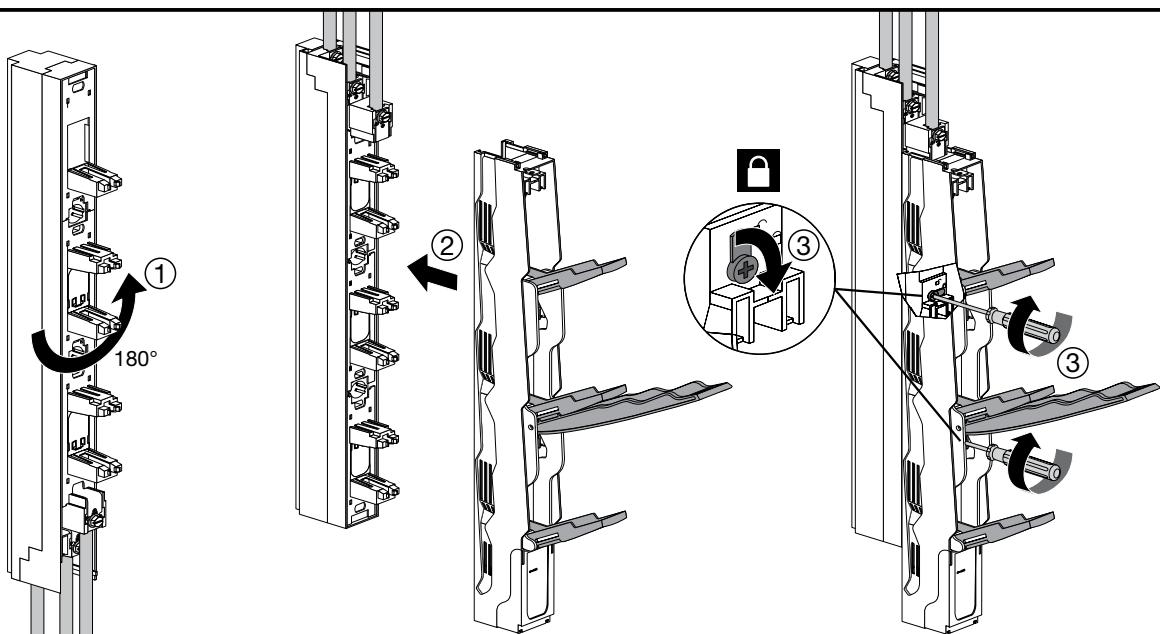

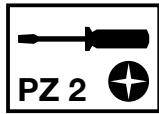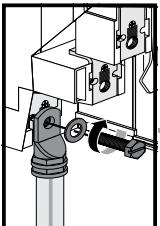

RU EN F

Подключения сверху/Top connections/Raccordements par le haut

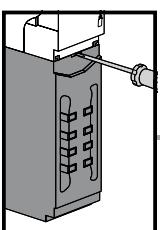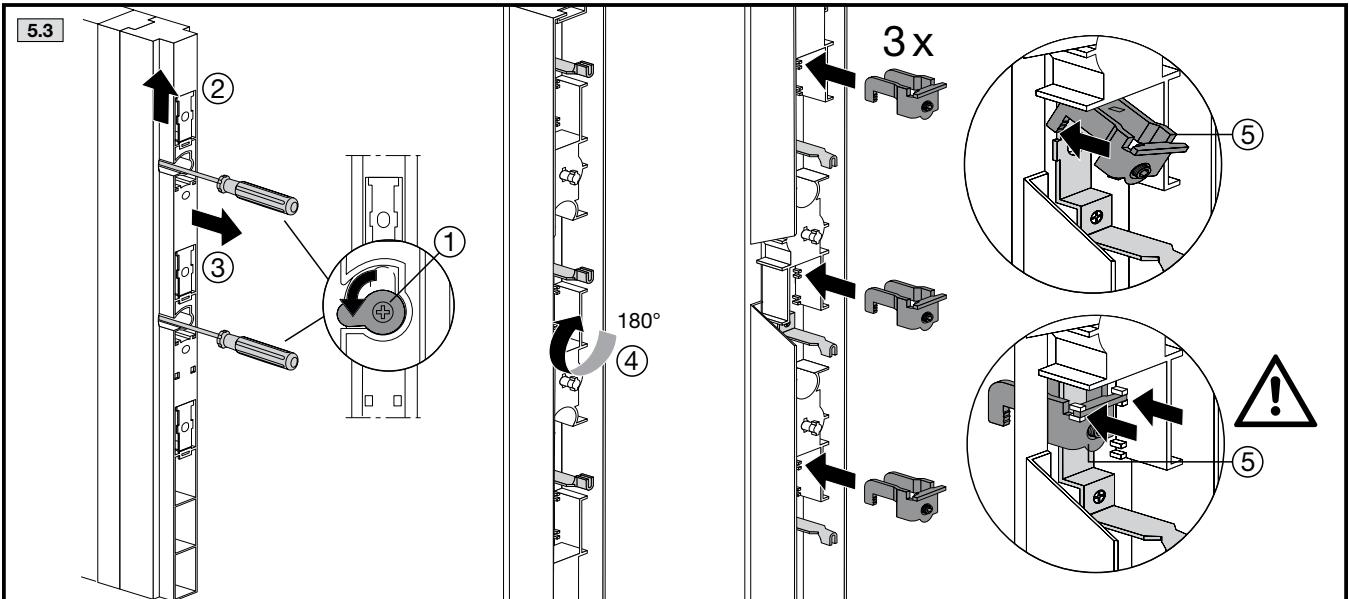



RU EN F

Всегда использовать кожух при подключениях сверху



Always use cover for top connections

Toujours utiliser le recouvrement lors des raccordements par le haut

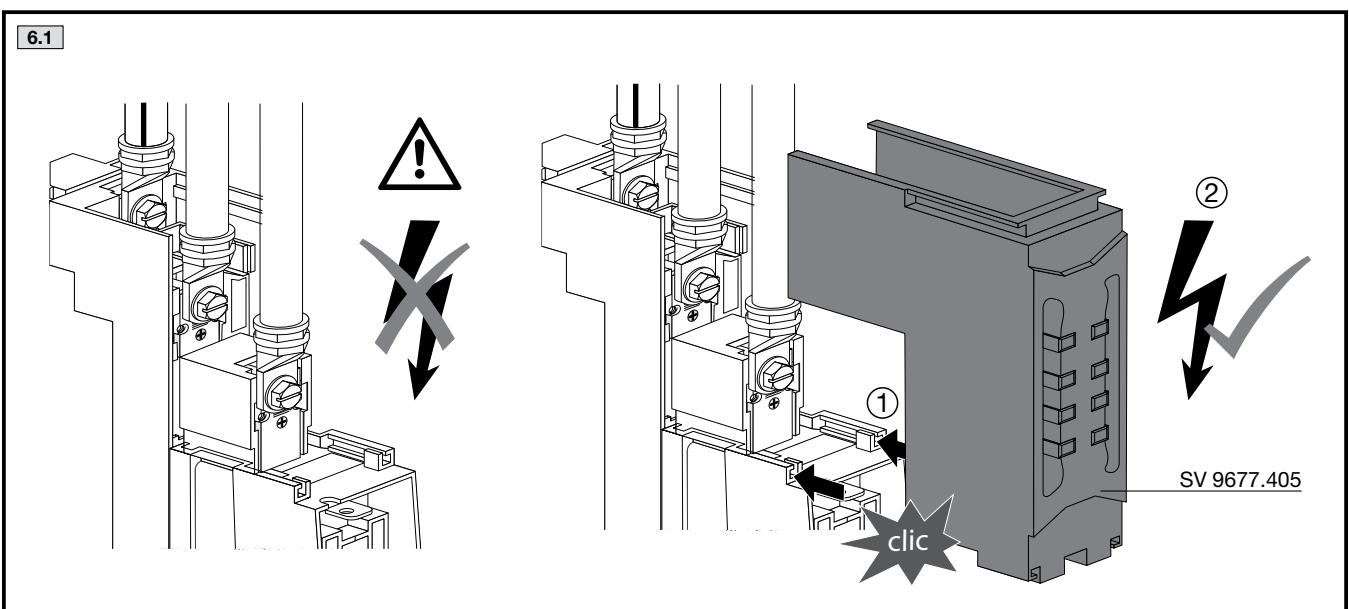


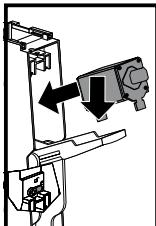


Установка предохранителя/Insert the fuse/Introduction du fusible

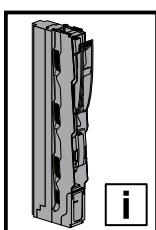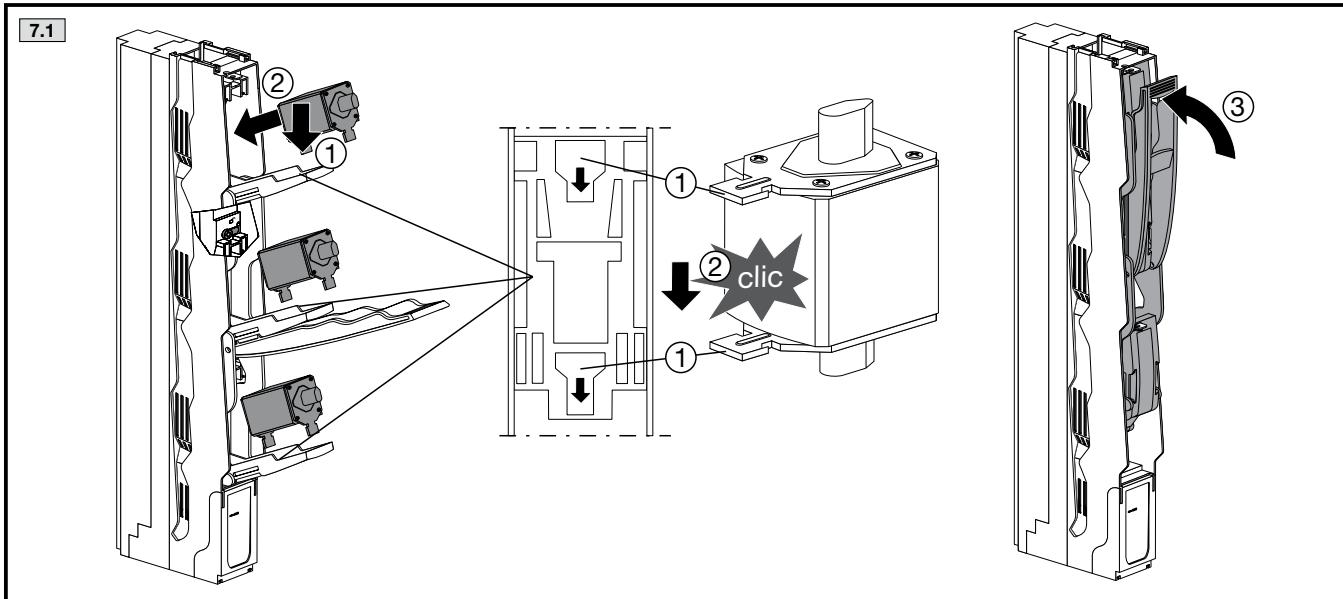

Запирание/Looking the fuse holder/Cadenassage

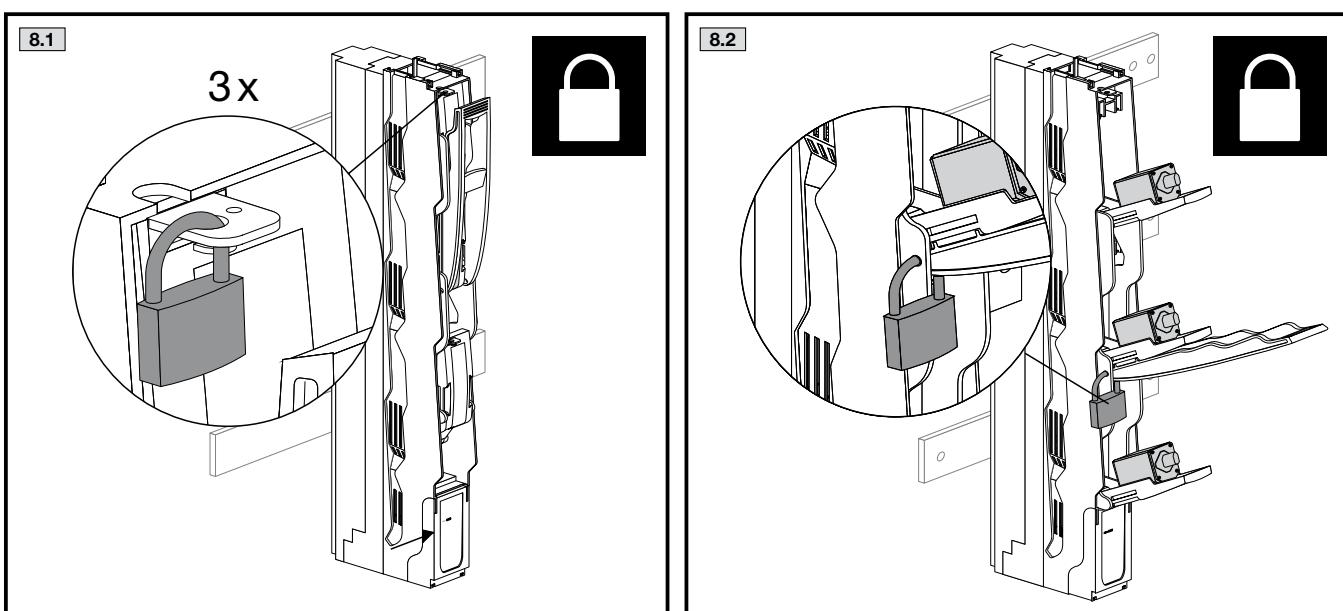

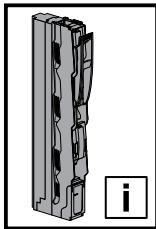


**Пломбировка
Sealing
Plombage**




**Проверка напряжения
Voltage test
Test de tension**

9.1

3x


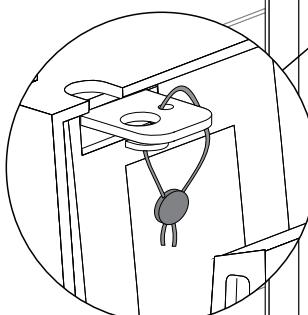



10.1

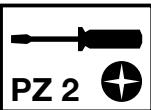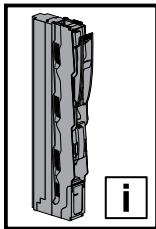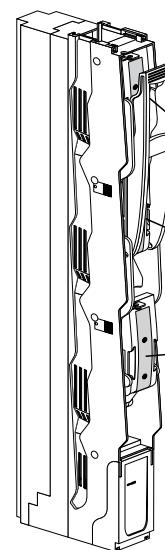



**Комплектующие – Трансформатор тока, монтаж и прокладка кабеля
Accesories – Current converter, assembly and cable routing
Accessoires – Transformateur, montage et guidage des câbles**

11.1

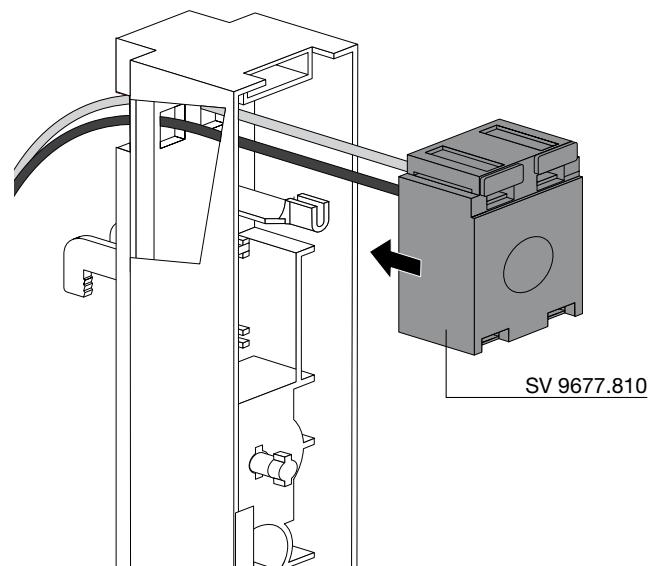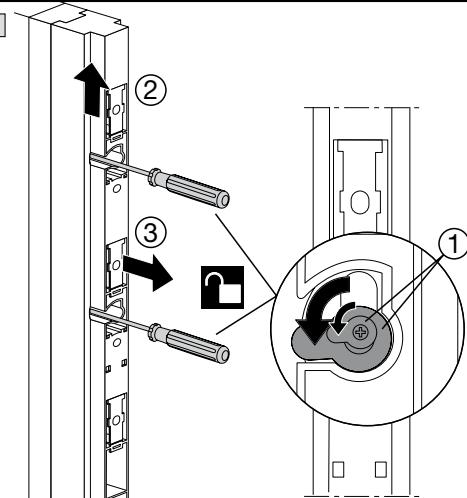


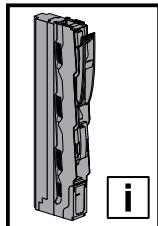


**Комплектующие – Трансформатор тока, монтаж и прокладка кабеля
Accesories – Current converter, assembly and cable routing
Accessoires – Transformateur, montage et guidage des câbles**


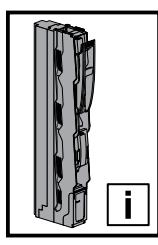
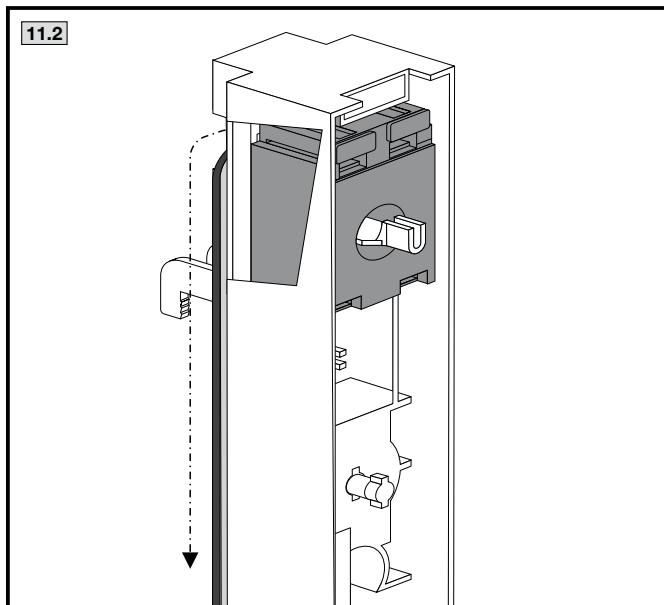


**Комплектующие – Микровыключатель, монтаж
Accesories – Pilot switch-assembly
Accessoires – Montage des micro-commutateurs**


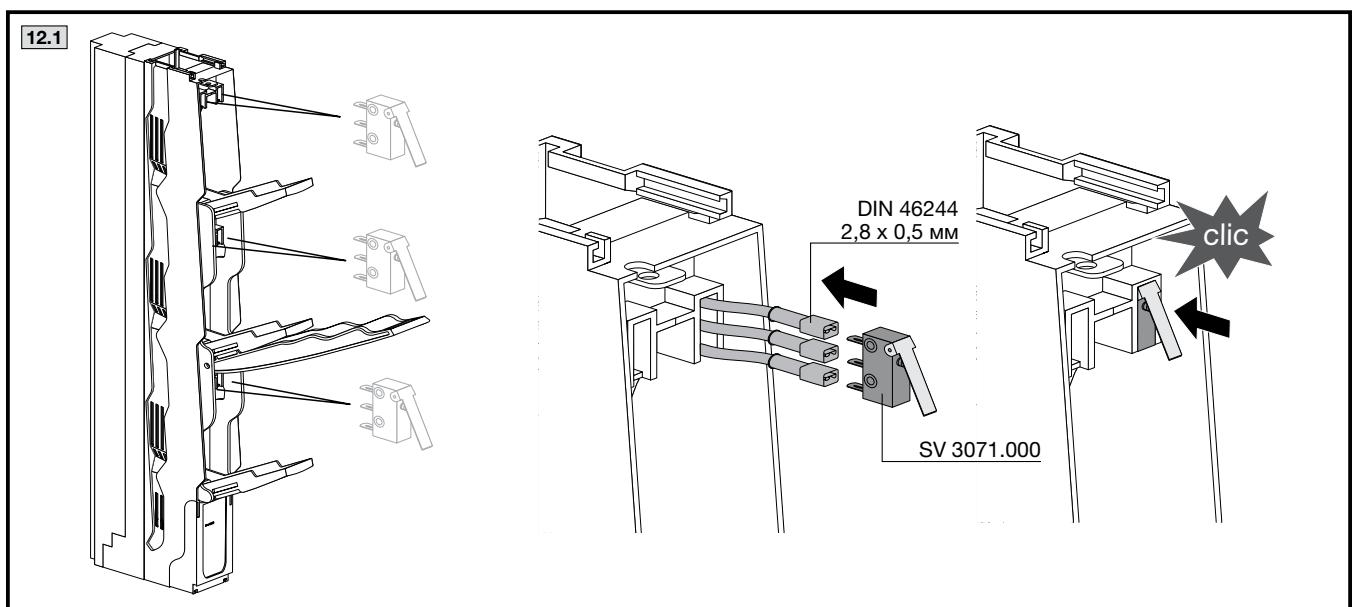


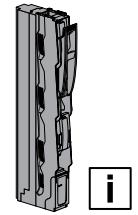


**Комплектующие – Микровыключатель, прокладка кабеля
Accesories – Pilot switch, cable routing
Accessoires – Montage des micro-commutateurs**

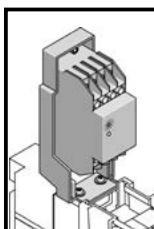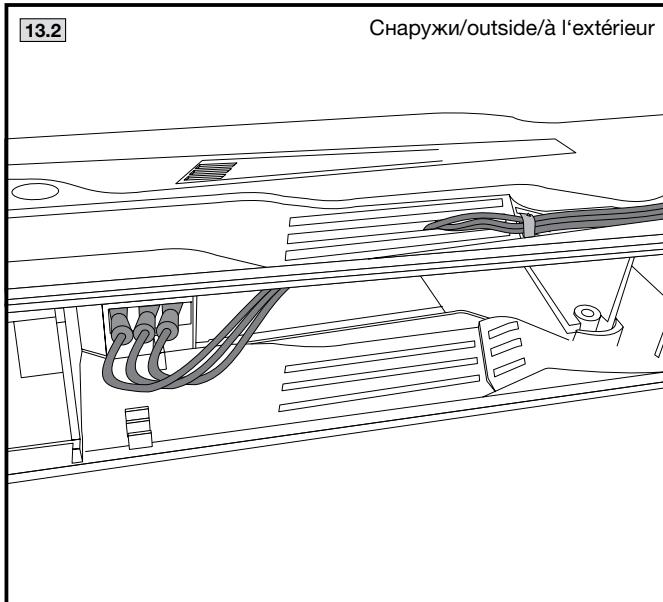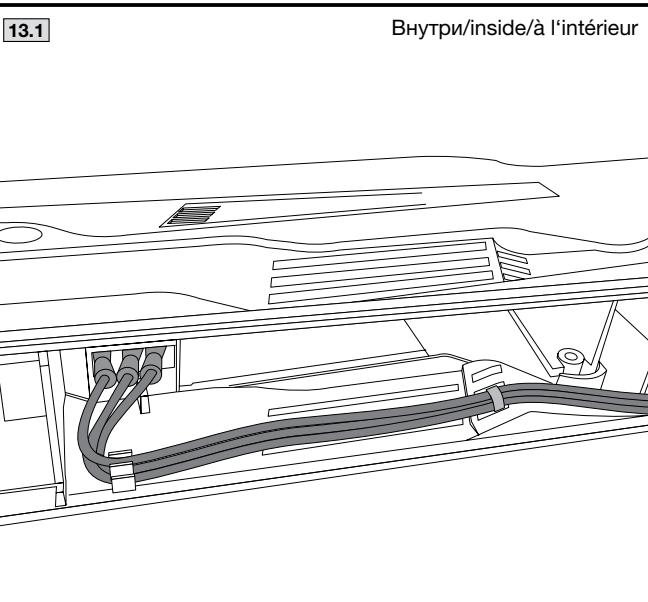


**Электронный контроль состояния/Electronic fuse monitoring/
Surveillance des fusibles électroniques**

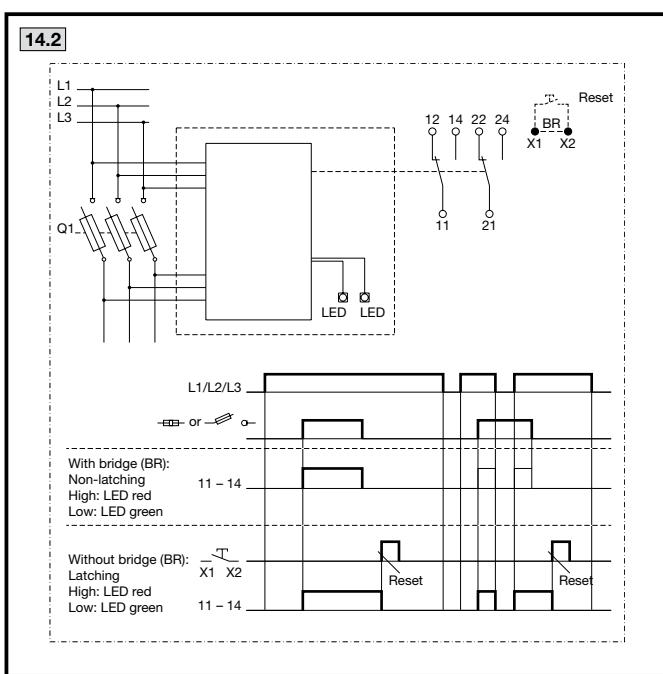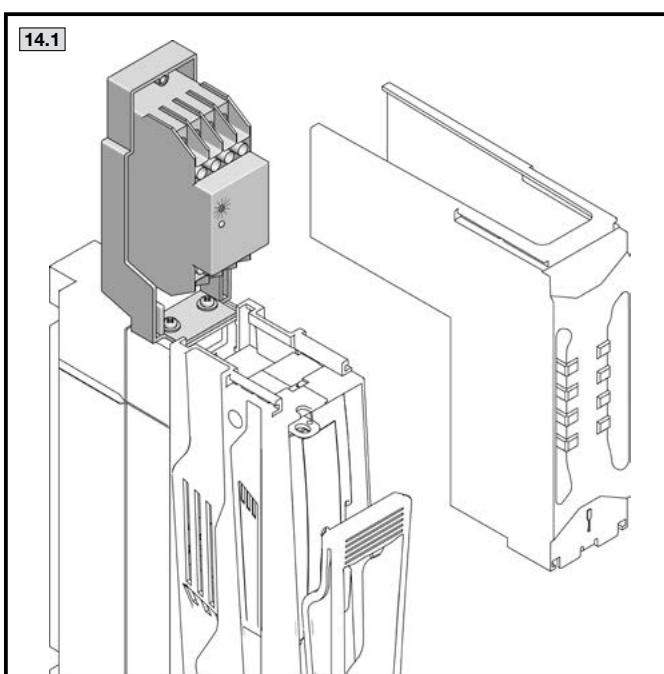

Заметки/Notes

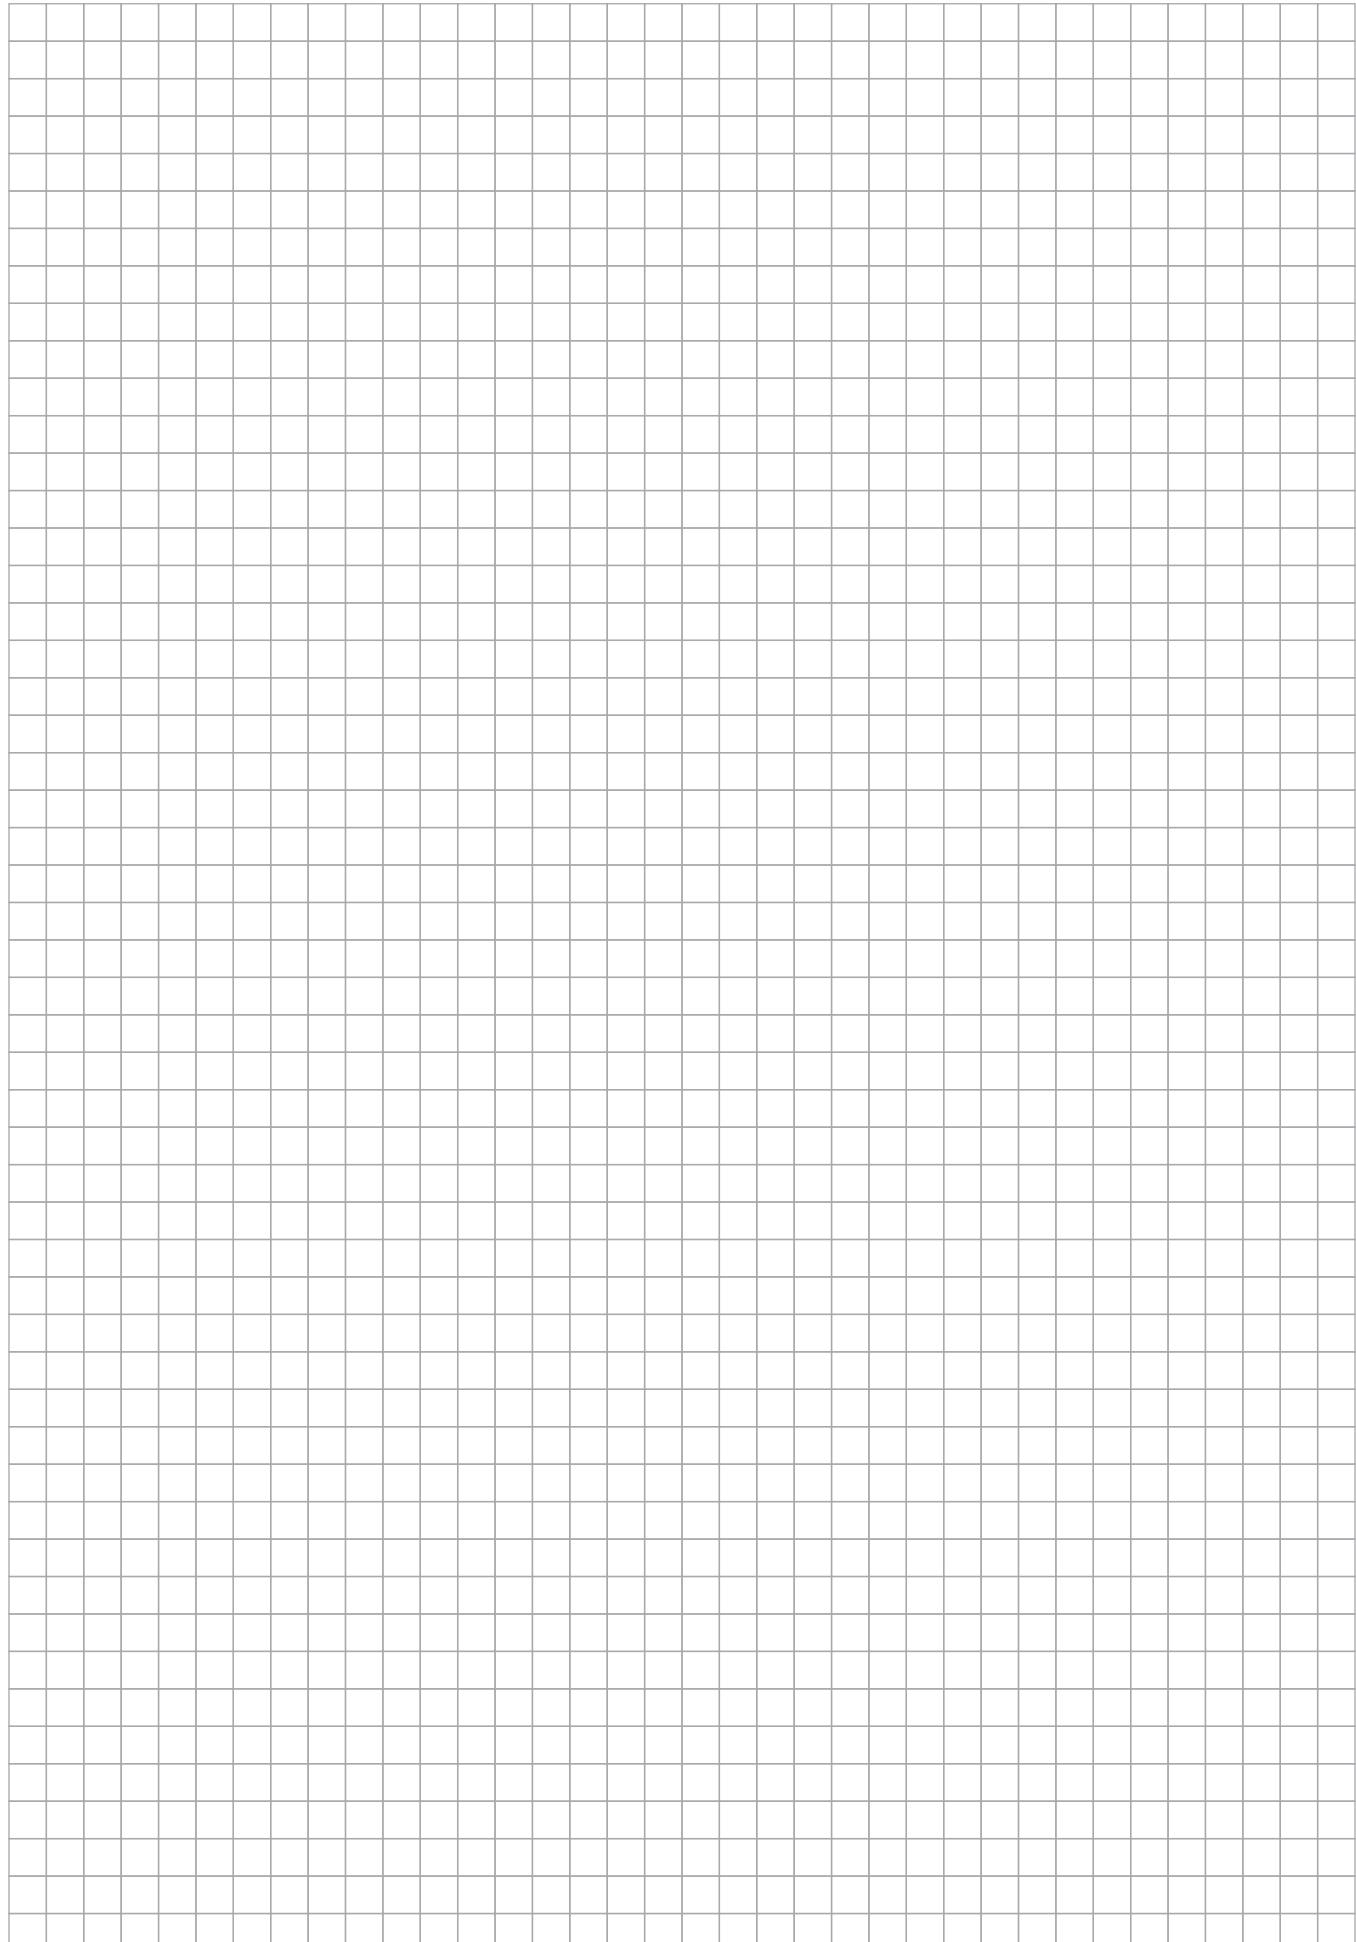

Заметки/Notes

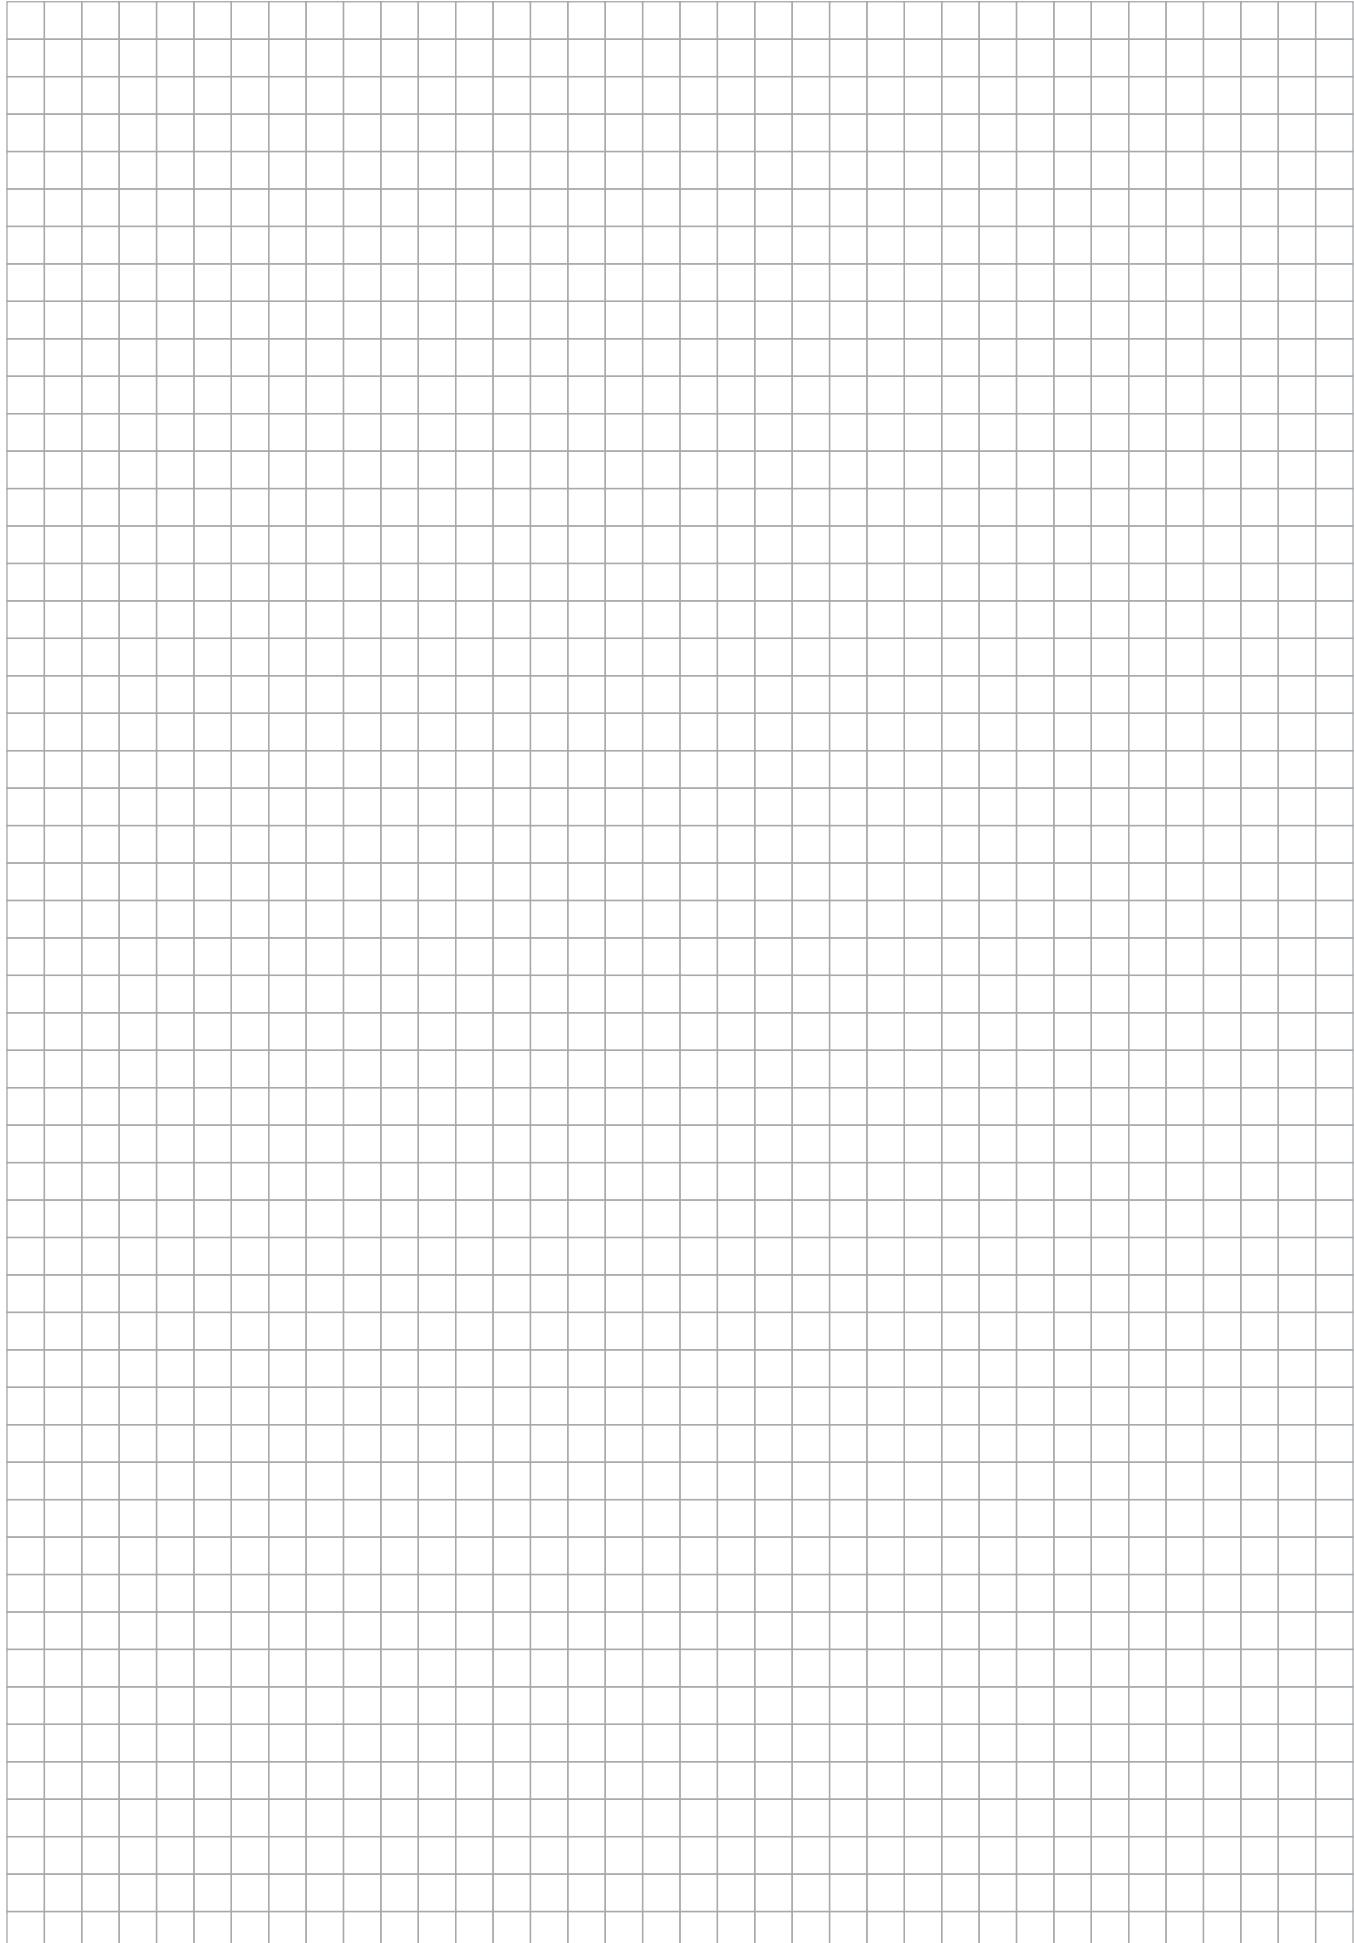

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

01.2015/1-е издание

ООО "Риттал"
Россия · 125252 · г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 (4-й этаж)
Тел.: +7 (495) 775 02 30 · Факс: +7(495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP